

# MOLOT

**MHG 5020**

**INSTRUCTION MANUAL**

**HOT AIR GUN**



**EN English – 2**

**RU Русский – 15**

**AR العربية اللغة – 32**

**HI – हिंदी – 45**



### **Dear customer!**

We are constantly working on improving and enhancing MOLOT branded products.

Specifications, design and equipment are therefore subject to change without notice.

We deeply apologise for any inconvenience this may have caused.


The MOLOT thermal blower is characterised by high durability and guaranteed reliability. The thermal blower is designed for a wide range of applications such as removal of old paintwork; removal of linoleum and vinyl coatings; softening of resins, solder, bitumen, wax; loosening of rusted and tightened metal screws, nuts, bolts; preparation of metal for painting; soldering of thin-walled copper pipes; drying of paint, varnish, mortars; as well as other applications.

**ATTENTION** - to reduce the risk of damage you must read the operating instructions!

This power tool is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children must be supervised to ensure that they do not play with the power tool.

Before plugging the product into a wall outlet, always make sure that the power switch is in the OFF position and working properly. If there is an interlock on the power button when the power supply is interrupted, be sure to turn the switch to the OFF position to prevent the product from turning on by itself.

## Equipment description

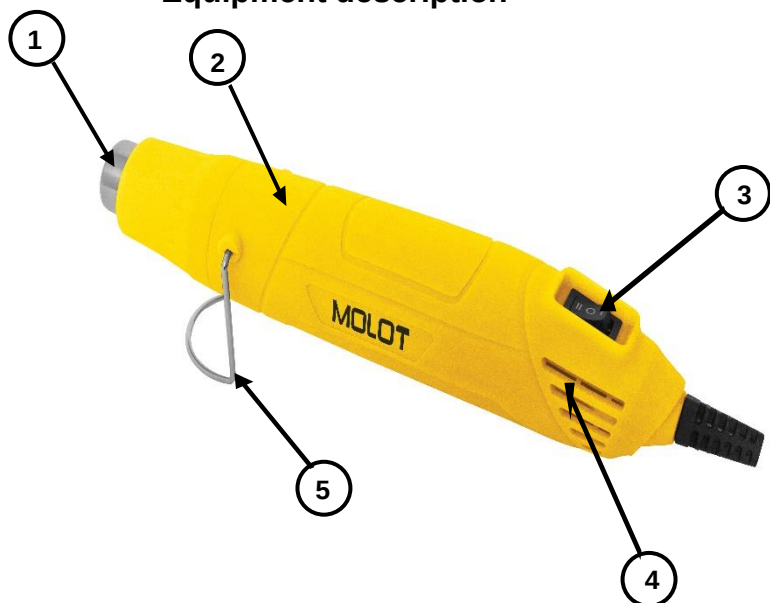

1. Nozzle
2. Hull
3. Switch
4. Ventilation openings
5. Stand

## Supply package

- Thermal blower
- Operating Instructions

## Technical characteristics of the model

| Parameters \ Model           | MHG 5020           |
|------------------------------|--------------------|
| Rated voltage                | 230 V              |
| Nominal frequency            | 50 Hz              |
| Rated power consumption      | 300 W              |
| Temperature mode Air flow    |                    |
| I mode:                      | 150°C<br>150 l/min |
| Mode II:                     | 300°C<br>300 l/min |
| Heater type                  | mica               |
| Insulation class             | II                 |
| Degree of protection         | IP20               |
| Weight (without accessories) | 0.27kg             |

The device is intended for indoor household use only. It is necessary to stop operation of the tool periodically to cool the motor and other parts, which will prolong the life of your tool.

The temperature range of the power tool is from -9°C to +35°C. When the ambient temperature is below -10°C or above +35°C, use of the tool is not recommended.

Specified specifications may vary within ±5%.

## Safety regulations

The following pictograms appear throughout these operating instructions:



Indicates danger of injury, risk to life and possible damage to the appliance if the specified instructions are not followed.



Indicates a danger of electric shock.

Read these operating instructions carefully before using the device. Familiarise yourself with the functions and operating methods of this device. To ensure correct operation, always follow the instructions in these operating instructions. Keep these operating instructions close to the device at all times.

# MOLOT

## INSTRUCTION MANUAL

### HOT AIR GUN

The following basic precautions must be observed when using this power tool to protect against injury, electric shock or fire. When using this power tool, strictly follow all the instructions in this manual. Pay close attention to the safety regulations



Before connecting the device to the mains, make sure that the mains voltage corresponds to the value specified in the technical specifications of the device.



This symbol indicates that the device is double-insulated in accordance with EN60745: Accordingly, an earth wire is not necessary.

**Use proper extension** cords: Use extension cords that are suitable for powering the device. The extension cord must have a conductor cross section of at least 0.75 mm<sup>2</sup>.

If the extension cord is on a reel, be sure to untwist the cable to its full length.

Immediately stop using the device in cases where:

1. The plug, socket, power cord are damaged, cut, broken.
2. Damaged or broken switch (does not switch the unit on or off).
3. Appearance of smoke or burning odour.



**WARNING:** Read all safety rules and instructions carefully. Failure to follow warnings and instructions may result in electric shock, fire, or serious injury. Retain all instructions and directions for future reference.

### **1. safety of the workplace**

- Keep the workplace clean and well-lit. Cluttered or poorly lit workplaces cause injuries.
- Do not operate the power tool in an explosive environment, such as one where flammable liquids, gases, or dust are present. The power tool creates sparks that can ignite dust or vapours.
- The workplace should be well ventilated.
- Keep children and bystanders away from the power tool. - Do not get distracted - this can cause loss of control and result in personal injury.

### **2. electrical safety**

- The plug of the appliance must correspond to the socket to be connected. Do not modify the plug in any way. Before switching on, check that the power supply voltage of your power tool corresponds to the mains voltage; check that the cable, plug and socket are in good condition, if these parts are defective, further use is prohibited.
- Avoid body contact with grounded surfaces such as pipes, radiators, cookers, and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body comes in contact with an earthed object.
- Do not expose the power tool to rain or wet conditions. Water entering the power tool increases the risk of electric shock.

# **MOLOT**

## **INSTRUCTION MANUAL**

### **HOT AIR GUN**

- If the use of the power tool in wet places is unavoidable, the power tool must be supplied with current through a special breaker that switches off the power tool in case of leakage. If the use of power tools in wet places is unavoidable, current to the power tool must be supplied through a special breaker that switches off the power tool in case of leakage. Electrician's rubber gloves and special footwear will increase your personal safety.
  - Handle the power cord with care. Never use the power cord to carry, move or remove the plug from the socket. Keep the cord away from sources of heat, oil, sharp or moving parts. A damaged or tangled cord increases the risk of electric shock.
  - When operating power tools outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Using a cable that is not suitable for outdoor use increases the risk of electric shock.
  - Hold the machine by the insulated gripping surfaces, as the working tool may touch hidden wiring or the machine cable during operation.
- If the working tool touches an energised wire, accessible metal parts of the hand-held machine may become energised and cause an electric shock to the operator.

### **3. personal security**

- Be careful, watch what you are doing at all times, use common sense when operating power tools.
- Do not use the power tool while you are fatigued or under the influence of medication or drugs, or while under the influence of alcohol or drugs. Doing so could result in serious injury.
- Use personal protective equipment. Always wear safety goggles. - Avoid accidentally starting the unit. Make sure the switch is in the off position before connecting to a power source. Do not keep your finger on the switch when carrying the power tool.
- Do not direct the hot air stream at people or animals.
- Wear appropriate clothing. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep hair, clothing and gloves away from the hot air stream. Loose clothing, jewellery or long hair can get caught in moving parts of the unit. Keep hands dry and clean. - Do not use the hot air blower as a hair dryer.

### **4. Safety rules when working with the thermal blower**

- Do not use the power tool if the switch is defective and does not switch the device on or off. A power tool that cannot be controlled with the switch carries risks and must therefore be repaired immediately.
- Do not block the nozzle of the thermal blower to prevent overheating and damage to internal parts of the unit.
- Disconnect the plug from the power source before making any adjustments, replacing accessories, or storing the power tool. This safety measure reduces the risk of unintentional starting of the power tool. - Keep unused power tools out of the reach of children and do not allow

# MOLOT

## INSTRUCTION MANUAL

### HOT AIR GUN

anyone unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. The power tool is dangerous in the hands of inexperienced users.

- Maintain the power tool in proper condition. Inspect the tool for runout, alignment and ease of movement of moving parts, damage to parts, and any other conditions that may affect the operation of the power tool. If damage is present, repair the tool before use.
- Use accessories and attachments in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the nature of the work to be performed. Using the power tool for operations other than those specified in these instructions may result in a hazardous situation.
- Make sure that the tooling used is properly installed and securely fastened.
- Securely clamp the object to be worked on. Use special clamping devices for this purpose. Do not hold the workpiece with your hands.

### 5. Safety rules when operating power tools

- Switch the unit on for 30 seconds without load before operating it. If excessive vibration, noise, sparking, or other problems are detected, switch off the unit immediately; Contact service to correct the problem.
- Have your power tool repaired and serviced only by authorised service points and qualified personnel using only original spare parts.
- Attempted unqualified repair, modification of the device design does not guarantee further correct operation and safety of the power tool.

## Operation

**Important!** Before starting work, check the power tool for possible damage. Check all components for proper installation, free movement and correct functioning of moving parts. Make sure all screws on the power tool are tight and adjust all adjustments. Please note that the tool has been adjusted and adjusted at the factory, however, there may be slight deviations due to the transport of goods.

**Attention!** Operating mode of the power tool: S2. It is necessary to stop the tool after 10 minutes of continuous operation for 5 minutes of rest.



Before installing, repairing or servicing the device, always switch off the device and disconnect the mains plug from the power socket!



**WARNING** Danger of fire and explosion!

Before switching on the unit, make sure that the mode switch (3) is in the "O" position.

### **Modes of operation**

Select the appropriate operating mode with the mode switch (3):

**I mode: 150°C - 150 l/min** - this hot air mode is suitable when it is necessary to avoid overheating of the workpiece and to prevent the workpiece from being displaced by a strong air flow.

**II mode: 300°C - 300 l/min** - this hot air mode with maximum temperature and maximum air flow is the most productive.

The suitable mode must be established by testing. It is recommended to start with the low temperature setting. The operating temperature will be suitable depending on the properties of the workpiece to be treated. The distance between the nozzle and the workpiece depends on the material to be treated.

### Cooling before switching off

After using the thermal blower, switch it off and allow the unit to cool down. This action ensures a long service life of the device without replacing the heating element.

### Device location

To cool down the device, place the device on the stand (5).

## Examples of equipment operation

### **Paint removal / glue dissolving**

Install the flat nozzle. Soften the paint with hot air and remove it with a scraper. Do not heat the paint for too long as the paint may burn, making it more difficult to remove. Many types of adhesives (e.g. stickers) become elastic when heated, allowing you to separate the adhesive joints and remove adhesive residue.

### **Removing paint from window frames**

Be careful - risk of glass cracking. Install the glass protection nozzle. Soften the paint with hot air and remove it with a scraper or wire brush.

### **Forming of plastic pipes**

Install the nozzle with reflector. To avoid kinking the tube, fill the tube with sand and close it at both ends. Heat the pipe evenly by constantly moving it in the air stream from side to side.

### **Welding of plastic parts**

Be aware that heating plastic parts releases substances harmful to the body. Use appropriate precautions and protective measures. The parts to be welded and the welding rod must be of the same type of plastic. Heat the joint to a doughy state and feed the welding rod into the joint until a uniform fusion is formed.

### **Shrinkage of thermos embedded membranes**

Install the narrow nozzle. Place the thermowell over the desired area. Heat the thermowell evenly on all sides until the thermowell shrinks completely. Do not overheat the thermowell as it may burn.



# MOLOT

## INSTRUCTION MANUAL

### HOT AIR GUN

#### **Defrosting water pipes**

Install the nozzle with reflector. Warm the frozen section of pipe evenly. Do not attempt to defrost PVC pipes. Copper pipes are joined using tin, therefore this type of pipe must not be heated above 200°C!

#### **Low temperature soldering**

When using fluxless solder, apply solder paste to the area to be soldered. Heat the solder joint for 50 to 120 seconds depending on the material. Apply solder. The solder should melt under the temperature of the workpiece. If necessary, remove any flux residue after cooling down

### **Care and maintenance**



Before installing, repairing or servicing the appliance, you must always switch off the appliance and unplug the mains plug from the socket!

- Your power tool does not require additional lubrication or maintenance.
- If the power cord is damaged, it must be replaced immediately by the manufacturer, or a specialised service workshop.
- The power tool must only be serviced by qualified personnel from authorised service centres. Servicing performed by unqualified personnel can cause damage to the tool and personal injury.
- It is recommended that the tool be serviced every 50 hours of operation.
- When servicing the power tool, use only recommended replacement consumables, attachments, and accessories. Use of non-recommended consumables, attachments, and accessories may result in damage to the power tool or personal injury. The use of certain cleaning agents such as petrol, ammonia, etc. may damage plastic parts.

#### **Regular maintenance**

Periodically wipe the unit with a clean cloth or blow it out with compressed air at low pressure.

Keep moving parts, switches, ventilation openings and the housing of the device as clean and free of dirt and dust as possible. We recommend that you always clean the device immediately after use.

Clean the unit by wiping regularly with a damp cloth and a small amount of liquid soap. Do not use detergents or solvents that could damage the plastic parts of the equipment.

Periodically lubricate rubbing parts of the power tool to prolong its life.

### **Transport and storage**

- Store the power tool in a safe and secure place away from moisture and direct sunlight, away from children.

# **MOLOT**

## **INSTRUCTION MANUAL** **HOT AIR GUN**

- When transporting the device, place it in its original packaging or a suitably sized, solid-walled box.
- Do not drop the power tool to avoid damage to parts.
- Do not carry your tool by the mains cord.

### **Environmental protection**

Devices that can no longer be used should not be disposed of with household waste. They must be disposed of in an environmentally friendly manner. Please dispose of the device where it is possible to do so. Please consult your local authorities regarding disposal.

Reuse reduces the need to find a new disposal site for waste and raw materials. The reuse of recyclable raw materials reduces environmental pollution. Please dispose of waste and hazardous raw materials wherever possible. Please consult your local authorities regarding disposal.

### **LIMIT STATE CRITERIA, CRITICAL FAILURES AND PERSONNEL ACTIONS**

To prevent erroneous actions, personnel should carefully read the operating instructions before use. Fulfilment of the requirements and recommendations of the operating manual will prevent possible erroneous actions when working with the device, ensure optimal functioning of the device and prolong its service life.

#### **Major Misconceptions**

Start operating the unit without reading the operating manual and familiarising yourself with the heater.

Leaving an operating device unattended.

The device may be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of life experience or knowledge.

Failure to use personal protective equipment (earphones, goggles or face shield) when operating the device.

List of critical failures

Failure of the controls.

Failure of major power components.

Critical damage to housing components.

Personnel actions in the event of an incident, critical failure or accident

In the event of an incident, critical failure and/or accident, stop further work and assess the cause of the incident.

If the equipment fails and there is no information in the operating instructions on how to rectify the problem, contact the service department.

Worn parts must be replaced by qualified service technicians. Limit state criteria

Breakdowns (wear, corrosion, deformation, ageing, cracks or fractures) of assemblies and parts or their combination are considered to be the criteria of the limit state of the device, if they cannot be repaired with original parts in the conditions of authorised service centres or if it is economically

# MOLOT

## INSTRUCTION MANUAL

### HOT AIR GUN

inexpedient to carry out the repair. The device and its parts that have failed and cannot be repaired must be handed over to special collection points for recycling.

## Troubleshooting

| Fault                                                 | Possible cause                                     | Remedy                                                               |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b><u>The switch is on, but fan does not work</u></b> | The power cord is not connected tightly.           | Check the connection.                                                |
|                                                       | The switch is defective.                           | Replace the switch.                                                  |
|                                                       | The power cord is damaged.                         | Inspect the cord for visible damage. Replace the power cord.         |
| <b><u>The fan works but there is no heat</u></b>      | The thermal defence has kicked in.                 | Wait for the thermocouple to cool down.                              |
|                                                       | The thermocouple is damaged.                       | Contact the service centre.                                          |
| <b><u>The device is overheating</u></b>               | Foreign objects entering the unit.                 | Remove foreign objects.                                              |
|                                                       | Blocking of ventilation openings or outlet nozzle. | Make sure that the ventilation openings are not blocked by anything. |

## Guarantee obligation

MOLOT tools are warranted in accordance with the laws and specifics of each country. If there are no statutory warranty periods, these will be set by the sales organisation that sells our products.

The warranty period starts on the date of sale of the tool and is confirmed by a correctly filled in warranty card, a sales receipt or a document replacing it.

For warranty service you should contact the nearest service centre that repairs our tools.

When submitting the tool to the service centre, it must be presented in a clean condition with the defect indicated, in the original packaging, with the operating instructions and a completed warranty card, as well as a sales receipt or a document replacing it.

Defects in the product assembly, which are due to the manufacturer's fault, will be eliminated free of charge after the service centre has carried out a diagnosis of the product.

If the malfunction is the fault of the user, the cost of the repair service is borne by the user.

The period of work depends on the complexity of eliminating the cause of the defect and is set by the service centre that accepted the instrument for repair.

Warranty service will not be provided in the following cases:

# MOLOT

## INSTRUCTION MANUAL HOT AIR GUN

□ Using the tool for purposes other than those specified in the operating instructions; □ Not using the tool:

1. Correctly filled in warranty card, sales receipt confirming the date of purchase and warranty period, or other document replacing it;
  2. Operating instructions, stickers on the tool with the serial number of the manufacturer;
- Natural wear and tear of mechanisms and components with a limited period of serviceability;
  - Preventive maintenance and replacement of wear parts;
  - Overloading or intensive use, the consequences of which are:
    1. simultaneous failure of one or more functionally related parts and assemblies;
    2. burning, charring, melting under the influence of high internal temperature of parts (heating elements, buttons, wires, cases); □ mechanical damage, presence of foreign objects inside;
- tampering as well as repairs that have not been carried out by specialists of service centres repairing MOLOT tools.

The warranty does not cover consumables and accessories that are partly included in the scope of delivery.

Relations between the consumer and the manufacturer in case of detected defects of the product are carried out in accordance with the law "On Protection of Consumer Rights".

If the tool is used for production purposes, warranty periods may be shortened.

**The warranty period is 12 months.**

**Manufacturer:** Skipfire Limited, Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, office 601, P.C.1070, Nicosia, Cyprus, at the manufacturing plant in China (Shanghai World-Pro Tools Co. Ltd. Address: Room 406, Block 6, No.399, Cailun Road, Pudong New District, Shanghai, China) for MOLOT.

The service life of the product is 5 years if used correctly.

At the end of the service life, maintenance must be carried out by qualified service technicians at the owner's expense, removing wear products and dust.

The product may only be used at the end of its service life if it complies with the safety requirements of this manual.

If the product does not fulfil the safety requirements, it must be disposed of.

The product (including batteries) does not belong to normal household waste. If it is disposed of, take it to a suitable waste collection point.

The manufacturing date (month and year) is indicated on the sticker on the product's body.

**I am familiarised with the terms and conditions of warranty service.**  
**The product was checked at the time of purchase. I have no complaints about the packaging, completeness and appearance.**

Buyer's signature \_\_\_\_\_

## Warranty cards

VALID WHEN FILLED IN

### **TALON NO. 1** **under warranty**

(Model: \_\_\_\_\_)

Serial number: \_\_\_\_\_

#### **To be filled in by the trading organisation:**

Sold: \_\_\_\_\_

(name and address of the company)

Date of Sale: \_\_\_\_\_

Seller: \_\_\_\_\_

(signature)

\_\_\_\_\_  
(FULL NAME)

Place  
for  
stamp

-----  
VALID WHEN FILLED IN

### **TALON NO. 2** **under warranty**

(Model: \_\_\_\_\_)

Serial number: \_\_\_\_\_

#### **To be filled in by the trading organisation:**

Sold: \_\_\_\_\_

(name and address of the company)

Date of Sale: \_\_\_\_\_

Seller: \_\_\_\_\_

(signature)

\_\_\_\_\_  
(FULL NAME)

Place  
for  
stamp

#### Fills out the repair facility:

\_\_\_\_\_  
(name and address of the company)

Executor: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_  
(signature) (FULL NAME)

Owner: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(owner's signature) (FULL NAME)

Confirmed: \_\_\_\_\_ Repair Date: \_\_\_\_\_  
(signature)

\_\_\_\_\_  
(position)

\_\_\_\_\_  
(Name of the head of the repair facility)

Place  
for  
stamp

#### Fills out the repair facility:

\_\_\_\_\_  
(name and address of the company)

Executer: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_  
(signature) (FULL NAME)

Owner: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(owner's signature) (FULL NAME)

Confirmed: \_\_\_\_\_ Repair Date: \_\_\_\_\_  
(signature)

\_\_\_\_\_  
(position)

\_\_\_\_\_  
(Name of the head of the repair facility)

Place  
for  
stamp

#### **Уважаемый покупатель!**

Мы постоянно работаем над улучшением и усовершенствованием изделий под торговой маркой MOLOT.

В связи с этим технические характеристики, дизайн и комплектация могут меняться без предварительного уведомления.

Приносим Вам наши глубочайшие извинения за возможные причиненные этим неудобства.

Термовоздуходувка MOLOT отличается высокой прочностью и гарантированной надежностью. Термовоздуходувка предназначена для широкого спектра работ, таких как удаление старых лакокрасочных покрытий; снятие линолеума и виниловых покрытий; размягчение смол, припоя, битума, воска; ослабление заржавевших и сильно затянутых металлических винтов, гаек, болтов; подготовка металла к покраске; пайка тонкостенных медных труб; сушка краски, лака, строительных растворов; а также других сфер применения.




**ВНИМАНИЕ** - для уменьшения риска получения повреждения необходимо прочитать инструкцию по эксплуатации!

Данный электроинструмент не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с электроинструментом.

Перед включением изделия в розетку, всегда проверяйте, что кнопка включения находится в положении «ВЫКЛ» и работает должным образом. При наличии блокиратора на кнопке включения при прекращении энергоснабжения, обязательно переводить выключатель в положение ВЫКЛ для предотвращения самопроизвольного включения изделия.

## Описание оборудования

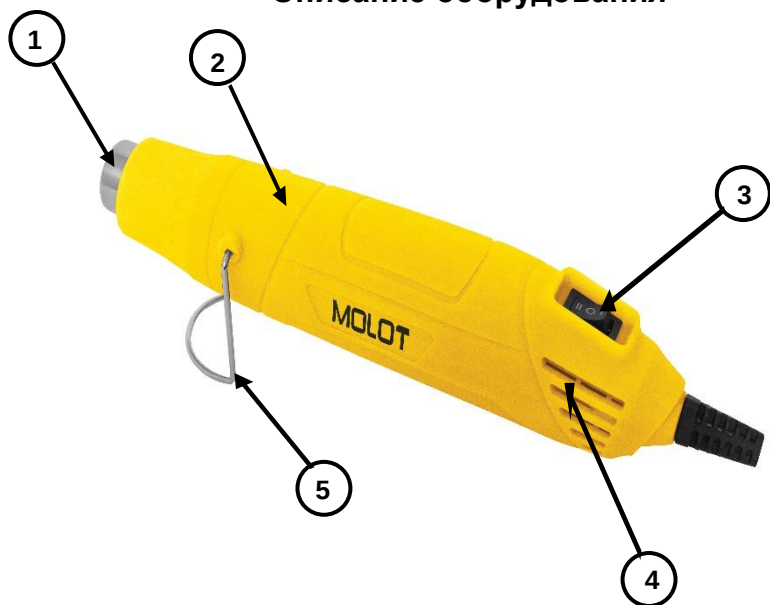

- 6. Сопло
- 7. Корпус
- 8. Выключатель
- 9. Вентиляционные отверстия
- 10. Подставка

## Комплект поставки

- Термовоздуходувка
- Руководство по эксплуатации



## Технические характеристики модели

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| Параметры \ Модель                     | MHG 5020           |
| Номинальное напряжение                 | 230 В              |
| Номинальная частота                    | 50 Гц              |
| Номинальная потребляемая мощность      | 300 Вт             |
| Температурный режим<br>Воздушный поток |                    |
| I режим:                               | 150°C<br>150 л/мин |
| II режим:                              | 300°C<br>300 л/мин |
| Тип нагревателя                        | слюдяной           |
| Класс изоляции                         | II                 |
| Степень защиты                         | IP20               |
| Масса (без принадлежностей)            | 0,27 кг            |

Устройство предназначено только для бытового применения внутри помещений. Необходимо периодически прекращать работу инструмента для охлаждения двигателя и других частей, что позволит продлить срок службы вашего инструмента.

Диапазон температуры при эксплуатации электроинструмента от -9°C - +35°C. При температуре окружающей среды ниже -10°C или выше +35°C использование инструмента не рекомендуется.

Указанные технические характеристики могут варьироваться в пределах  $\pm 5\%$ .

## Правила по технике безопасности

Следующие пиктограммы появляются на протяжении данной инструкции по эксплуатации:



Указывает на опасность травмирования, риск для жизни и возможное повреждение прибора при невыполнении указанных инструкций.



Указывает на опасность поражения электрическим током.

Внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства. Ознакомьтесь с функциями и методами работы данного устройства. Для обеспечения правильной работы, всегда придерживайтесь правил данной инструкции

# MOLOT

## INSTRUCTION MANUAL HOT AIR GUN

по эксплуатации. Данную инструкцию по эксплуатации следует всегда держать рядом с устройством.

При использовании данного электроинструмента необходимо соблюдать следующие основные меры предосторожности, чтобы обеспечить защиту от травм, поражения электрическим током или возникновения пожара. При использовании данного электроинструмента неукоснительно следуйте всем изложенным правилам данной инструкции. Уделите пристальное внимание правилам по технике безопасности



Перед включением устройства в питающую сеть убедитесь, что напряжение сети соответствует значению, указанному в технических характеристиках устройства.



Данный знак означает наличие в устройстве двойной изоляции в соответствии с EN60745: В соответствии с этим в проводе заземления нет необходимости.

**Используйте надлежащие удлинители:** Используйте удлинительные кабели, которые подходят для питания устройства. Удлинитель должен иметь сечение проводника, по меньшей мере 0.75 мм<sup>2</sup>. Если удлинитель на катушке, необходимо обязательно раскрутить кабель на всю длину.

Следует немедленно прекратить эксплуатацию устройства в случаях:

1. Вилка, розетка, кабель питания имеют повреждения, порезы, надломы.
4. Поврежденный или сломанный выключатель (не включает или не выключает устройство).
5. Появление дыма или запаха гари.



**ВНИМАНИЕ!** Внимательно читайте все правила безопасности и инструкции. Несоблюдение предупреждений и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару или серьезной травме.

Сохраните все инструкции и указания для будущего использования.

### **1. Безопасность рабочего места**

- Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным. Загроможденные или плохо освещенные рабочие места являются причиной травматизма.
- Не работайте с электроинструментом во взрывоопасной среде, такой, где присутствуют горючие жидкости, газы или пыль. Электроинструмент создает искры, которые могут воспламенить пыль или пары.
- Рабочее место должно быть обеспечено хорошей вентиляцией.
- Не допускайте детей и посторонних лиц во время работы с электроинструментом.
- Не отвлекайтесь – это может вызвать потерю контроля при работе и стать причиной травмы.

## **2. Электробезопасность**

- Вилка подключения прибора должна соответствовать подключаемой розетке. Запрещено модифицировать вилку каким-либо образом. Перед включением проверьте, соответствует ли напряжение питания Вашего электроинструмента сетевому напряжению; проверьте исправность кабеля, штепселя и розетки, в случае неисправности этих частей дальнейшая эксплуатация запрещается.

- Избегайте контакта тела с заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, электроплиты и холодильники. Существует повышенный риск поражения электрическим током, если ваше тело соприкасается с заземленным объектом.

- Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влажным условиям. Вода, попавшая в электроинструмент, увеличивает риск поражения электрическим током.

- Если использование электроинструмента во влажных местах неизбежно, ток к электроинструменту должен подаваться через специальное устройство-прерыватель, отключающее электроинструмент при утечке. Резиновые перчатки электрика и специальная обувь увеличат вашу личную безопасность.

- Аккуратно обращайтесь со шнуром питания. Никогда не используйте шнур питания для переноски, перемещения или извлечения вилки из розетки. Держите шнур вдали от источников тепла, масла, острых или движущихся частей. Поврежденный или запутанный шнур увеличивает риск поражения электрическим током.

- При работе с электроинструментом вне помещений, используйте удлинитель, подходящий для наружного использования. Использование кабеля, не пригодного для использования на открытом воздухе, увеличивает риск поражения электрическим током.

- Удерживайте машину за изолированные поверхности захвата, так как рабочий инструмент при выполнении операции может прикоснуться к скрытой проводке или к кабелю машины.

При прикосновении рабочего инструмента к находящемуся под напряжением проводу доступные металлические части ручной машины могут попасть под напряжение и вызвать поражение оператора электрическим током.

## **3. Личная безопасность**

- Будьте внимательны, постоянно следите за тем, что вы делаете, используйте здравый смысл при работе с электроинструментом.

- Не используйте электроинструмент, в то время как Вы утомлены или находитесь под воздействием лекарств или средств замедляющих реакцию, а также алкоголя или наркотических веществ. Это может привести к серьезной травме.

- Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки. - Избегайте случайного запуска устройства. Убедитесь, что переключатель находится

# **MOLOT**

## **INSTRUCTION MANUAL** **HOT AIR GUN**

в выключенном положении перед подключением к источнику питания. Не держите палец на выключателе при переноске электроинструмента.

- Не направляйте поток горячего воздуха на людей или животных.
- Одевайте соответствующую одежду. Не носите свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки подальше от потока горячего воздуха. Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части устройства. Руки должны быть сухими и чистыми. - Не используйте термовоздуховку как фен для волос.

#### **4. Правила безопасности при работе с термовоздуховкой**

- Не используйте электроинструмент, если выключатель неисправен и не включает или не выключает устройство. Электроинструмент, который нельзя контролировать с помощью переключателя, несет в себе риски, поэтому немедленно должен быть отремонтирован.
- Не перекрывайте сопло термовоздуховки во избежание перегрева и выхода из строя внутренних частей устройства.
- Отсоедините вилку от источника питания перед проведением любых регулировок, заменой принадлежностей или при хранении электроинструмента. Данная мера безопасности уменьшает риск непреднамеренного запуска электрического инструмента. - Храните неиспользуемый электроинструмент в недоступном для детей месте и не позволяйте лицам, не знакомым с электроинструментом или данными инструкциями, работать с электроинструментом. Электроинструмент представляет опасность в руках неопытных пользователей.
- Поддерживайте электроинструмент в надлежащем состоянии. Проверяйте инструмент на предмет отсутствия биения совмещения и легкости перемещения подвижных частей, повреждения деталей, а также любых других условий, которые могут повлиять на работу электроинструмента. При наличии повреждений следует отремонтировать устройство перед использованием.
- Используйте принадлежности и насадки в соответствии с данными инструкциями, принимая во внимание рабочие условия и характер выполняемой работы. Использование электроинструмента для операций, отличающихся от тех, которые указаны в данной инструкции, может привести к опасной ситуации.
- Убедитесь, что используемая оснастка правильно установлена и надежно закреплена.
- Надежно закрепите обрабатываемый предмет. Используйте для этого специальные зажимные приспособления. Не удерживайте обрабатываемый предмет руками.

#### **5. Правила безопасности при обслуживании электроинструмента**

- Перед началом работы включите устройство на 30 секунд без нагрузки. При обнаружении чрезмерной вибрации, посторонних шумов, повышенного искрения или иных

# MOLOT

## INSTRUCTION MANUAL

### HOT AIR GUN

неполадок немедленно выключите устройство; Обратитесь в сервис для устранения неисправности.

- Ремонт и сервисное обслуживание своего электроинструмента доверяйте только авторизованным сервисным пунктам и квалифицированному персоналу, использующему только оригинальные запасные части.

- Попытка неквалифицированного ремонта, внесение изменений в конструкцию устройства не гарантирует дальнейшую корректность работы и безопасность электроинструмента.

## Эксплуатация

**Важно!** Перед началом работы проверьте электроинструмент на предмет возможных повреждений. Проверьте правильную установку всех элементов, свободный ход и исправность подвижных частей. Обязательно проверьте затяжку всех винтов электроинструмента и настройте все регулировки. Обращаем Ваше внимание, что инструмент отрегулирован и настроен на заводе-производителе, однако возможны незначительные отклонения ввиду транспортировки товара.

**Внимание!** Режим работы электроинструмента: S2. Необходимо прекращать работу инструмента после 10 минут непрерывной работы на 5 минут покоя.



Перед установкой, ремонтом или обслуживанием прибора всегда выключайте устройство и выньте сетевую вилку из питающей розетки!



**ВНИМАНИЕ!** Опасность возгорания и взрыва!

Перед включением устройства убедитесь, что переключатель режимов (3) находится в положении «О».

### Режимы работы

Выберите переключателем режимов (3) соответствующий режим работы:

**III режим: 150°C - 150 л/мин** – данный режим горячего воздуха подходит в случаях, когда необходимо избежать перегрева заготовки, а также для предотвращения смещения заготовки сильным потоком воздуха.

**IV режим: 300°C - 300 л/мин** – данный режим горячего воздуха с максимальной температурой и максимальным потоком воздуха является самым производительным.

# **MOLOT**

## **INSTRUCTION MANUAL** **HOT AIR GUN**

Подходящий режим должен быть установлен путем проведения испытания. Рекомендуется начать с настройки низкой температуры. Рабочая температура будет подходящей в зависимости от свойств обрабатываемой детали. Расстояние между соплом и обрабатываемой деталью зависит от материала, подлежащего обработке.

### **Охлаждение перед выключением**

После эксплуатации термовоздуховки выключите ее и дождитесь охлаждения устройства. Данное действие обеспечивает длительный срок эксплуатации устройства без замены нагревательного элемента.

### **Расположение устройства**

Для охлаждения устройства необходимо расположить устройство, на подставке (5).

## **Примеры эксплуатации оборудования**

### **Удаление краски / растворение клея**

Установите плоскую насадку. Смягчите краску с помощью горячего воздуха и удалите ее с помощью скребка. Не нагревайте краску слишком долго, так как краска может обгорать, в связи с этим ее более трудно удалить. Многие типы клеев (например, наклейки) становятся эластичными при нагревании, что позволяет разделить клеевые соединения и удалить остатки клеевого слоя.

### **Удаление краски с оконных рам**

Будьте внимательны – опасность трескания стекла. Установите стеклозащитное сопло. Смягчите краску с помощью горячего воздуха и удалите ее с помощью скребка или проволочной щетки.

### **Формирование пластиковых труб**

Установите насадку с отражателем. Чтобы избежать перегибов трубы, заполните трубу песком и закройте ее с обоих концов. Нагрейте трубу равномерно, постоянно перемещая ее в потоке воздуха из стороны в сторону.

### **Сварка пластмассовых деталей**

Следует учитывать, что при нагреве пластмассовых деталей выделяются вещества, вредные для организма. Используйте соответствующие меры предосторожности и меры защиты. Свариваемые детали и сварочный пруток должны быть из одного типа пластика. Нагрейте место стыка до тестообразного состояния и подавайте сварочный пруток в место стыка до образования равномерного наплыва.

### **Усадка термокембриков**

Установите узкую насадку. Наденьте термокембрик на необходимую область. Равномерно со всех сторон обогрейте термокембрик до полной усадки. Не перегревайте термокембрик, так как он может обгореть.

### **Разморозка водопроводных труб**

Установите насадку с отражателем. Равномерно прогревайте замороженный участок труб. Не пытайтесь разморозить ПВХ-трубы. Медные трубы соединяются с помощью олова, следовательно, нельзя нагревать трубы такого типа выше 200°C!

#### **Низкотемпературная пайка**

При применении припоя без флюса нанесите на спаиваемое место паяльную пасту. Прогревайте место пайки от 50 до 120 секунд в зависимости от материала. Подайте припой. Припой должен плавиться под воздействием температуры заготовки. При надобности удаляйте после охлаждения остатки флюса

## **Уход и техническое обслуживание**



Перед установкой, ремонтом или обслуживанием прибора вы всегда должны выключить устройство и вынуть сетевую вилку из розетки!

- Ваш электроинструмент не требует дополнительной смазки или технического обслуживания.
- Если шнур питания поврежден, он немедленно должен быть заменен производителем, или специализированной сервисной мастерской.
- Обслуживание электроинструмента должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров. Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом, может стать причиной поломки инструмента и травм.
- Каждые 50 часов эксплуатации рекомендуется производить сервисное обслуживание инструмента.
- При обслуживании электроинструмента, используйте только рекомендованные сменные расходные части, насадки, аксессуаров. Использование не рекомендованных расходных частей, насадок и аксессуаров может привести к поломке электроинструмента или травмам. Использование некоторых средств для чистки, таких как: бензин, аммиак, и т.д. может привести к повреждению пластмассовых частей.

#### **Регулярное обслуживание**

Периодически протирайте устройство чистой тканью или продувайте его помощью сжатого воздуха на низком давлении.

Держите подвижные части, выключатели, вентиляционные отверстия и корпус устройства чистыми и свободными от грязи и пыли, насколько это возможно. Мы рекомендуем Вам выполнять очистку устройства всегда сразу после его использования.

Очищайте устройство, регулярно протирая влажной тканью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте моющие средства и растворители, которые могут повредить пластиковые детали оборудования.

Периодически смазывайте трущиеся части электроинструмента для продления срока его службы.

### **Транспортировка и хранение**

- Храните электроинструмент в безопасном и защищенном от влаги и прямых солнечных лучей месте, вдали от детей.
- При транспортировке складывайте устройство в оригинальную упаковку или подходящий по размерам ящик с плотными стенками.
- Не роняйте электроинструмент во избежание повреждения частей.
- Не переносите ваш инструмент за сетевой шнур.

### **Защита окружающей среды**

Устройства, которые больше не подлежат эксплуатации, не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами. Необходимо их утилизировать в соответствии с экологическими требованиями. Пожалуйста, утилизируйте устройство там, где для этого есть такая возможность. Проконсультируйтесь с местными властями по вопросам утилизации.

Повторное использование уменьшает потребность в поисках нового места захоронения отходов и сырья. Повторное использование вторичного сырья уменьшает загрязнение окружающей среды. Пожалуйста, утилизируйте отходы и опасное сырье там, где для этого есть такая возможность. Проконсультируйтесь с местными властями по вопросам утилизации.

### **КРИТЕРИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ, КРИТИЧЕСКИЕ ОТКАЗЫ И ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА**

Для предотвращения ошибочных действий, персоналу перед началом использования необходимо внимательно изучить руководство по эксплуатации. Выполнение требований и рекомендаций руководства по эксплуатации предотвратит возможные ошибочные действия при работе с устройством, обеспечит оптимальное функционирование аппарата и продление срока его службы.

Основные ошибочные действия

Начало эксплуатации устройства без прочтения руководства по эксплуатации и ознакомления с устройством нагревателя.

Оставление работающего устройства без присмотра.

Допуск к использованию устройством лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний.

Неиспользование при эксплуатации устройства средств индивидуальной защиты (наушники, очки или защитную маску).

Перечень критических отказов

Выход из строя элементов управления.

Выход из строя основных силовых компонентов.

Критическое повреждение элементов корпуса.



# MOLOT

## INSTRUCTION MANUAL

### HOT AIR GUN

Действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии

В случае инцидента, критического отказа и (или) аварии следует прекратить дальнейшие работы и оценить причину инцидента.

При отказе оборудования, и отсутствии информации в инструкции по эксплуатации по устранению неполадки необходимо обратиться в сервисную службу.

Замена изношенных частей должна производиться квалифицированными специалистами сервисной службы. Критерии предельного состояния

Критериями предельного состояния устройства считаются поломки (износ, коррозия, деформация, старение, трещины или разрушения) узлов и деталей или их совокупность при невозможности их устранения в условиях авторизованных сервисных центров оригинальными деталями или экономическая нецелесообразность проведения ремонта. Устройство и его детали, вышедшие из строя и не подлежащие ремонту, необходимо сдать в специальные приёмные пункты по утилизации.

## Устранение неисправностей

| Неисправность                                                            | Возможная причина                                        | Способ устранения                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Выключатель<br/>включен, но<br/>вентилятор не<br/>работает</u></b> | Неплотное соединение сетевого шнура.                     | Проверьте соединение.                                                 |
|                                                                          | Выключатель неисправен.                                  | Замените выключатель.                                                 |
|                                                                          | Поврежден сетевой шнур.                                  | Осмотрите шнур на предмет видимых повреждений. Замените сетевой шнур. |
| <b><u>Вентилятор<br/>работает, но нет<br/>нагрева</u></b>                | Сработала термозащита.                                   | Дождитесь охлаждения термозлемента.                                   |
|                                                                          | Поврежден термозлемент.                                  | Обратитесь в сервисный центр.                                         |
| <b><u>Устройство<br/>перегревается</u></b>                               | Попадание посторонних объектов внутрь устройства.        | Удалите посторонние объекты.                                          |
|                                                                          | Перекрытие вентиляционных отверстий или выходного сопла. | Убедитесь, что вентиляционные отверстия ничем не заблокированы.       |

## Гарантийное обязательство

Для инструмента MOLOT предусмотрена гарантия в соответствии с законами и специфическими особенностями каждой страны. Если законодательством не установлены сроки гарантийного обслуживания, их устанавливает торговое представительство, которое занимается реализацией нашей продукции.

Началом гарантийного срока является дата продажи инструмента, а подтверждением – правильно заполненный гарантийный талон, наличие товарного чека или документа, заменяющего его.

# MOLOT

## INSTRUCTION MANUAL HOT AIR GUN

Для осуществления гарантийного обслуживания вам необходимо обратиться в ближайший сервисный центр, осуществляющий ремонт нашего инструмента. Список сервисных центров приведен на странице 16 данной инструкции.

При сдаче инструмента в сервисный центр нужно представить его в чистом виде с указанием дефекта, в оригинальной упаковке, с инструкцией по эксплуатации и заполненным гарантийным талоном, а также товарным чеком или документом, заменяющим его.

Дефекты сборки изделия, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно после проведения сервисным центром диагностики изделия.

Если неисправность произошла по вине пользователя, стоимость услуг по ремонту переносится на себя пользователь.

Сроки выполнения работ зависят от сложности устранения причины дефекта и устанавливаются сервисным центром, который принял инструмент в ремонт.

Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:

□ Использования инструмента в целях, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации; □ Отсутствия:

3. Правильно заполненного гарантийного талона, товарного чека, подтверждающего дату покупки и срок гарантии, или другого документа, заменяющего его;

4. Инструкции по эксплуатации, наклейки на инструменте с серийным номером завода-изготовителя;

- Естественного износа механизмов и узлов, имеющих ограниченный период работоспособности;
- Профилактики и замены быстроизнашиваемых деталей;
- Перегрузки или интенсивного использования, следствием которых являются:

3. одновременный выход из строя одного или более функционально связанных деталей и узлов;

4. сгорание, обугливание, оплавление под воздействием высокой внутренней температуры деталей (нагревательные элементы, кнопки, провода, корпуса); □ механических повреждений, наличия внутри инородных предметов;

□ вскрытия, а также ремонта, который был произведен не специалистами сервисных центров, ремонтирующих инструмент MOLOT.

Гарантия не распространяется на расходные материалы и принадлежности, которые частично входят в комплект поставки.

Взаимоотношения между потребителем и изготовителем при выявленных неисправностях изделия осуществляются в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

# MOLOT INSTRUCTION MANUAL

## HOT AIR GUN

В случае использования инструмента в производственных целях сроки гарантийного обслуживания могут быть сокращены.

**Гарантийный срок – 12 месяцев.**

**Производитель:** Skipfire Limited, Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, office 601, P.C.1070, Nicosia, Cyprus, на заводе-производителе в Китае (Shanghai World-Pro Tools Co. Ltd. Адрес: Room 406, Block 6, No.399, Cailun Road, Pudong New District, Shanghai, China) для компании Wortex (Германия).

**Импортер в Республику Беларусь:** ООО «ТД Комплект», Республика Беларусь, 220103, г. Минск, ул. Кнорина 50, к. 302А, Тел.: +375 (17) 511-33-33. Сайт: [tools.by](http://tools.by).

**Импортер в Российскую Федерацию:** ООО «САДОВАЯ ТЕХНИКА И ИНСТРУМЕНТЫ», 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 40, строение 1, этаж 3, комната 7А. Сайт: [www.stiooo.ru](http://www.stiooo.ru).

**Импортер в Республику Казахстан:** Товарищество с ограниченной ответственностью "ЕКО Group Kazakhstan (ЭКО Групп Казахстан)", Казахстан, город Алматы, Алмалинский район, улица Байзакова, здание 222. Сайт: <https://ecogr.kz/>

**Сертификат соответствия № ЕАЭС KG 417/КЦА.ОСП.025.СУ.02.05720. Срок действия по 30.11.2026 включительно.**

Срок службы изделия – 5 лет при его правильной эксплуатации.

По истечении срока службы необходимо произвести техническое обслуживание квалифицированными специалистами в сервисной службе за счет владельца, с удалением продуктов износа и пыли.

Использование изделия по истечении срока службы допускается только в случае его соответствия требованиям безопасности данного руководства.

В случае если изделие не соответствует требованиям безопасности, его необходимо утилизировать.

Изделие (в том числе аккумуляторы) не относится к обычным бытовым отходам. В случае утилизации необходимо доставить его к месту приема соответствующих отходов.

Дата производства (месяц и год) указана на этикетке на корпусе изделия.

**С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен(а).**

**При покупке изделие было проверено. Претензий к упаковке, комплектации и внешнему виду не имею.**

Подпись покупателя

---

## Сервисные центры

**Полный актуальный список сервисных центров смотрите на сайте**

**Республика Беларусь**



[remont.tools.by/address](http://remont.tools.by/address)

**Российская Федерация**



[remont.tools.by/services/ru](http://remont.tools.by/services/ru)

**другие страны**



[remont.tools.by/services/other](http://remont.tools.by/services/other)

**Сервисные центры в Республике Беларусь. Горячая телефонная линия импортера: +375 (44) 554-05-12, +375 (29) 532-26-62.**

**Минск**, ул. Машиностроителей, 29А, +375 (17) 33-66-556, +375 (29) 325-85-38 (+Viber). Режим работы для физических лиц: пн-пт 9:00-19:00. ООО "Ремонтинструмента" **Брест**, ул. Краснознаменная, 8, +375 (29) 168-20-72, +375 (29) 820-07-06. ООО "Ремонт инструмента" **Витебск**, ул. Двинская, 31, +375(212)65-73-24, +375 (29) 168-40-14. **Гомель**, ул. Карбышева, 9, +375 (44) 492-51-63, +375(25)743-35-19. ООО "Ремонт инструмента" **Гродно**, ул. Гаспадарчая, 23а, +375 (152) 43-63-68, +375 (29) 169-94-02. ООО "Ремонт инструмента" **Могилев**, ул. Вишневецкого, 8А, к. 1-3, +375 (222) 709-877, +375 (29) 170-33-94. ООО "Ремонт инструмента"

**Адреса сервисных центров в Российской Федерации. Горячая телефонная линия импортера: +7 (495) 748-50-80. WhatsApp, Telegram, Viber: +375 (44) 554-05-12.**

**Астрахань**, ул. 5-я Литейная, д.30, 8 (989) 791-00-11. ИП Киревнина Е.В. **Барнаул**, ул. 1-я Западная, 50, +7 (962) 814-60-44. ООО ЮМА. **Белгород**, ул. Есенина, 8, 8 (980) 384-53-23, ООО «Техно». **Белгород**, ул. Студенческая, 28, офис 29, 8 (4722) 41-73-75. ООО «Спектр-сервис». **Бор**, пер. Полевой, 2, оф.13, +7 (908) 161-99-51, ИП Заболотный С.В. **Боровичи**, ул. Ленинградская, 27, +7 (921) 020-17-17, ИП Чернышенко Р.А. **Боровичи**, ул. Ленинградская, 40, 8 (81664) 4-48-27.ИП Кулычев В.Б. **Брянск**, ул. Флотская, 99А, 8 (919) 190-94-67, ИП Тимошкин С.Н. **Великий Новгород**, ул. Большая Санкт-Петербургская, 39, стр.11. 8 (8162) 332-043. ООО «РемСервис». **Великий Новгород**, ул. Большая Санкт-Петербургская, 9, стр.11, +7 (8162) 50-00-38, +7 (8162) 60-10-61, ООО «Аква драйв». **Владимир**, ул. Куйбышева, 26, 8 (930) 745-54-65. ИП Позволев И.К. **Волгоград**, ул. Борьбы, 5, +7 (906) 169-80-36. ИП Синицкий В. В. **Волгоград**, ул. Электроресовская, 55, +7 (8442) 46-10-07, ООО «Торгово-сервисный центр "Нижняя Волга-ППК"» **Вологда**, ул. Ярославская, 30, 8 (8172) 71-64-53. СЦ «Бываловский». **Воронеж**, ул. Беговая, 205, оф. 209, 8 (473) 333-0-331. ИП Русин А.А. **Грозный**, ул. Старосунженская, 20, +7 (928) 478-88-40, ИП Садулаев М.С. **Димитровград**, ул. Гоголя, д. 28, 8-84235-72698.

# MOLOT

## INSTRUCTION MANUAL

### HOT AIR GUN

ИП Шубин В.Н. **Елец**, Московское шоссе 18к, +7 (906) 594-81-45. Сервисный центр "Партнер". **Ессентуки**, ул. Боргустанское шоссе, 19, 8 (909) 750-32-48, 8 (938) 300-98-97, ИП Астахов А.Е. **Иваново**, ул. Станко, 1, 8 (4932) 45-21-08, 45-21-09. Сервисный центр «ЗУБИЛО Центр». **Иваново**, ул. Станкостроителей, 1Г, 8 (4932) 59-22-44 ИП Стецкий Д.П. **Казань**, ул. Техническая, 27, 8 (960) 04-888-35; 8(843) 25-888-35; 8-9-656-097-097, Р-Сервис. **Казань**, ул. Ярмашева, 51, 8 (987) 296-84-84. ООО «Стэки». **Калуга**, ул. Дзержинского, 58, 2, 8 (4842) 57-58-46; 8(4842) 79-50-60. ООО «ЗВОХ». **Кириши**, пр. Победы, 20, стр. 1., +7-911-127-16-31, ООО «Техно-Сервис». **Киров**, д. Шубино, ул. Тихая, 6, +7 (912) 369-83-54, ИП Мошонкин А.С. **Кострома**, ул. Магистральная, 37, 8 (4942) 53-12-03. ИП Проворов О.В. **Кострома**, ул. Смирнова Юрия, 28 А, корпус 3, +7 (903) 895-03-73, +7 (4942) 30-21-09, ИП Ржаницын И.А. **Краснодар**, ул. Российская, 388 офис 5, 8 (918) 188-52-68. ИП Чепиков А.И. **Краснодар**, ул. Уральская, 134Б, 8 (918) 368-11-90, ИП Зайцев А.С. **Красноярск**, ул. Академика Вавилова, д.1, стр. 50, склад 10, +7 (391) 2-728-768, +7 (923) 294-95-87. ИП Артюшенко Е.И. **Кузнецк**, ул. Калинина, 214 маг. «Спецтехника», +7 (937) 424-04-17, ИП Кисулин А.Д. **Курган**, ул. Коли Мяготина, 155-13, +7 (3522) 46-55-33, ИП Кокорин И.С. **Курск**, ул. Александра Невского, 13-В, корп. 2, 8 (4712) 44-60-44. ООО «Дядько». **Липецк**, ул. Мичурина, 46, 8(474) 40-10-72; 8 (952) 598-08-24. ИП Соболев Г.Ю. **Липецк**, ул. Студеновская, 126, +7 (4742) 56-92-00. Сервисный центр «Арсенал». **Лиски**, ул. Коммунистическая, 5, +7 (952) 753-27-35, ИП Мсхаки Махмоуд.

**Лиски**, ул. Коммунистическая, 54, +7 (47391) 4-29-79, ИП Ирхина Л.В. **Москва**, ул. Касимовская вл26, эт. 7 пом. 411, 8 (495) 150-57-49 (доб. 666), 8 (926) 769-30-11, ООО «Олливер». Московская обл., Можайский г.о, д. Язево, 64, 8 (916) 345-46-34. ИП Беркут С.В. **Нижевартовск**, ул. Северная, 39, стр. 8, +7 (3466) 56-57-56, ООО «СВ-АС». **Новосибирск**, ул. Электрозаводская, 2/2, оф. 20, 8 (913) 928-78-86. ИП Картышев А.А. **Новосибирск**, ул. Волочаевская, 64 к1, (383) 325-11-49. ИП Ванеева Г.М. **Окуловка**, ул. М. Маклая, 41, +7 (81657) 2-13-61, ИП Карышев А.Е. **Омск**, ул. Заводская, д. 1, 8 (983) 563-33-23, 8 (983) 563-33-83. ООО «СЕРВИС-ПРЕМИУМ». **Оренбург**, ул. 16 линия, 2а, +7 (3532) 45-80-55, ИП Гамов Д.А. **Оренбург**, пр-т. Дзержинского, 2а, 8 (3532) 56-11-44. ООО «Технодром». **Орехово-Зуево**, ул. Ленина, 111, +7 (926) 828-58-16. ИП Потапкин И.В. **Орёл**, ул. Городская, 98-б, +7(4862)71-48-80, 8(4862)71-48-81. ИП Рыбаков И.А. **Пенза**, ул. Перспективная, 1, +7 (8412) 205-540. ИП Загоруйко Е.В. **Петрозаводск**, ул. Попова, 7, 8 (8142) 59-22-02. ИП Федотов Н.Г. **Ростов-на-Дону**, пер. Крепостной 181/3, (863) 266-61-01, 266-61-05, 288-95-97, ИП Писарев С.А. **Рыбинск**, ул. Плеханова, 17, +7 (930) 118-73-01, ИП Тихомирова С.А. **Самара**, ул. Гастелло, 35а, 8 (846) 206-04-64. ООО «ВСС». **Самара**, Совхозный проезд, д. 28, 1 этаж, комната № 10, 8 (846) 214-01-76. ООО «Салмет». **Самара**, ул. Товарная, 70, 8 (846) 931-24-63. ООО «Самара Техсервис». **Санкт-Петербург**, ул. Черняховского, 15, 8 (812) 572-30-20. ООО «ЭДС». **Саранск**, ул. Строительная, д. 11/1 оф. 101, 8 (927) 276-32-96. ООО «ПРОФИ М». **Саратов**, ул. Гвардейская, 2а, (8452) 53-13-61. ИП Наконечных М.В. **Симферополь**, ул. Аральская, 71/88, 8 (978) 704-69-72. ИП Меринда В.И. **Сочи**, ул.Луначарского 24, 8 (918) 408-94-88, ИП Егоров Д.А. **Старый Оскол**, пр-т Алексея Угарова, 9А, +7 (920) 555 34 89, ООО «Стимул». **Тольятти**, ул. Громова 33, 8 (917) 123-00-10, ЭКО-ТЕХНИКА. **Томск**, ул. Герцена, 76, 8 (382) 226-44-62, ИП Карпова Н.А. **Тула**, Одоевское шоссе, 78 оф. 1, 8 (4872) 39-23-96. ООО «Инструмент-Сервис». **Тула**, ул. Павшинский мост, 2, 8 (920) 274-71-77. ИП Романов Р.А. **Тюмень**, 2 км. Старотобольского тракта, 8, стр. 97, +7 (922) 260-02-70, +7 (932) 470-64-83, ИП Долматов Р.Ф. **Уфа**, пр-т Октября, д.23/5, +7 (987) 098 43 01, ООО «Согласие». **Уфа**, ул. Трамвайная, 15а, 8 (347) 298-5-222, УфаГаз. **Чебоксары**, Марпосадское шоссе, 9, 8 (8352) 38-02-22. ООО «Новый свет». **Череповец**, Гоголя, 54а, 8 (8202) 28-14-84. ИП Ермолаев Д.И. **Ярославль**, ул. Чкалова, 2, ТД «Эстет» 8 (4252) 79-58-01. ИП Клинищак Е.В.

## Гарантийные талоны

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

### ТАЛОН №1 на гарантийный ремонт

(модель: \_\_\_\_\_)

Серийный номер: \_\_\_\_\_

**Заполняет торговая организация:**

Продан: \_\_\_\_\_

(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

Место  
для  
печати

-----  
ДЕЙСТВИТЕЛЕН ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ

### ТАЛОН №2 на гарантийный ремонт

(модель: \_\_\_\_\_)

Серийный номер: \_\_\_\_\_

**Заполняет торговая организация:**

Продан: \_\_\_\_\_

(наименование и адрес предприятия)

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

Место  
для  
печати

**Заполняет ремонтное предприятие:**

\_\_\_\_\_  
(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

Владелец: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись владельца)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

Утверждаю: \_\_\_\_\_  
(подпись)

Дата ремонта: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(ФИО руководителя ремонтного предприятия)

Место  
для  
печати

**Заполняет ремонтное предприятие:**

\_\_\_\_\_  
(наименование и адрес предприятия)

Исполнитель: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

Владелец: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись владельца)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

Утверждаю: \_\_\_\_\_  
(подпись)

Дата ремонта: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(ФИО руководителя ремонтного предприятия)

Место  
для  
печати

عزيزي العميل!

نحن نعمل باستمرار على تحسين وتعزيز المنتجات ذات العلامات التجارية MOLOT. وبالتالي فإن المواصفات والتصميم والمعدات عرضة للتغيير دون إشعار. ونحن نعتذر بشدة عن أي إزعاج قد يكون سببه هذا الأمر.

يتميز منفاخ MOLOT الحراري بالمتانة العالية والموثوقية المضمونة. تم تصميم المنفاخ الحراري لمجموعة واسعة من التطبيقات مثل إزالة الطلاء القديم؛ إزالة طلاء الشمع والفينيل. تليين الراتنجات واللحام والقار والشمع. تخفيف البراغي المعدنية الصدئة والمشددة والصواميل والمسامير ؛ تحضير المعدن للرسم؛ لحام الأنابيب النحاسية رقيقة الجدران؛ تجفيف الطلاء والورنيش وقذائف الهاون. وكذلك التطبيقات الأخرى.

تنبيه - لتقليل مخاطر التلف، يجب عليك قراءة تعليمات التشغيل!

هذه الأداة الكهربائية غير مخصصة للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة أو المعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو تعليمات بشأن استخدام الجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالأداة الكهربائية.

قبل توصيل المنتج بمأخذ الحائط، تأكد دائماً من أن مفتاح الطاقة في وضع إيقاف التشغيل وأنه يعمل بشكل صحيح. إذا كان هناك قفل داخلي على زر الطاقة عند انقطاع مصدر الطاقة، فتأكد من تحويل المفتاح إلى وضع إيقاف التشغيل لمنع المنتج من التشغيل من تلقاء نفسه.




# MOLOT

## INSTRUCTION MANUAL

### HOT AIR GUN

تادعملا فاصو

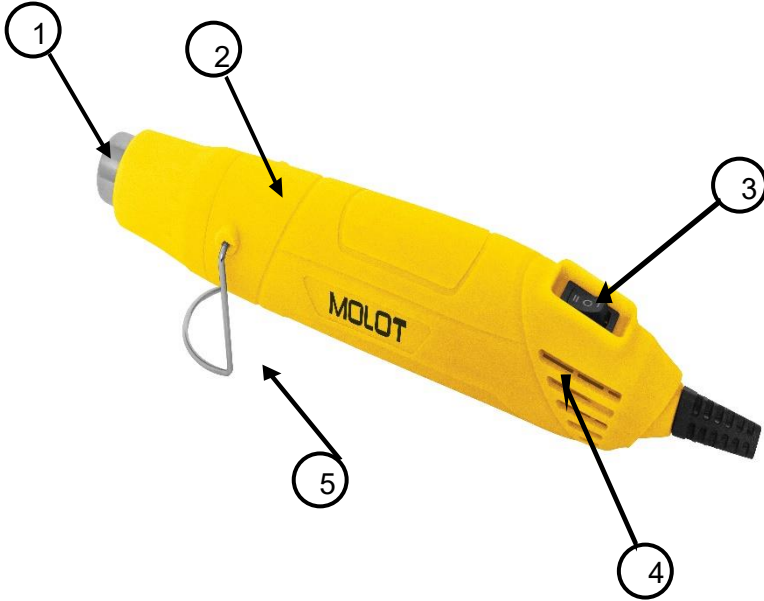

11. فوهة

12. هال

13. يُحوّل

14. فتحات التهوية

15. يقف

ديروتلا تمزد

- يرارد خافقم

- ليغشنتلا تاميلعة

### جذومنلا ةينقتلا ص ناصخلا

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| المعلومات\النموذج            | إم إتش جي 5020                  |
| الفولطية                     | 230 فولت                        |
| التردد الاسمي                | 50 هرتز                         |
| استهلاك الطاقة المقدر        | 300 واط                         |
| وضع درجة الحرارة تدفق الهواء |                                 |
| الوضع الأول:                 | 150 درجة مئوية<br>150 لتر/دقيقة |
| الوضع الثاني:                | 300 درجة مئوية<br>300 لتر/دقيقة |
| نوع السخان                   | ميكاً                           |
| فئة العزل                    | ثانياً                          |
| درجة الحماية                 | IP20                            |
| الوزن (بدون الملحقات)        | 0.27 كجم                        |

الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي الداخلي فقط. من الضروري إيقاف تشغيل الأداة بشكل دوري لتبريد المحرك والأجزاء الأخرى، مما يطيل عمر الأداة.

يتراوح نطاق درجة الحرارة للأداة الكهربائية من -9 درجة مئوية إلى +35 درجة مئوية. عندما تكون درجة الحرارة المحيطة أقل من -10 درجة مئوية أو أعلى من +35 درجة مئوية، لا يوصى باستخدام الأداة. قد تختلف المواصفات المحددة في حدود  $\pm 5\%$ .

### لوائح السلامة

تظهر الصور التوضيحية التالية في تعليمات التشغيل هذه:

يشير إلى خطر الإصابة وخطر على الحياة والضرر المحتمل للجهاز إذا لم يتم اتباع التعليمات المحددة.



يشير إلى خطر حدوث صدمة كهربائية.

اقرأ تعليمات التشغيل هذه بعناية قبل استخدام الجهاز. تعرف على وظائف وطرق تشغيل هذا الجهاز. لضمان التشغيل الصحيح، اتبع دائماً التعليمات الواردة في تعليمات التشغيل هذه. احتفظ بتعليمات التشغيل هذه بالقرب من الجهاز في جميع الأوقات.

يجب مراعاة الاحتياطات الأساسية التالية عند استخدام هذه الأداة الكهربائية للحماية من الإصابة أو الصدمة الكهربائية أو الحريق. عند استخدام هذه الأداة الكهربائية، اتبع بدقة جميع التعليمات الواردة في هذا الدليل. إيلاء اهتمام وثيق لقواعد السلامة



قبل توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي، تأكد من أن جهد التيار الكهربائي يتوافق مع القيمة المحددة في الموصفات الفنية للجهاز.



يشير هذا الرمز إلى أن الجهاز معزول بشكل مزدوج وفقاً للمعيار EN60745: وبناءً على ذلك، لا يلزم وجود سلك أرضي.

استخدم الامتداد المناسب للأسلاك: استخدم أسلاك التمديد المناسبة لتشغيل الجهاز. يجب أن يحتوي سلك التمديد على مقطع عرضي للموصل لا يقل عن 0.75 مم<sup>2</sup>. إذا كان سلك التمديد على بكرة، فتأكد من فك الكابل إلى طوله الكامل.

التوقف فوراً عن استخدام الجهاز في الحالات التالية:

1. القابس والمقبس وسلك الطاقة تالف أو مقطوع أو مكسور.
6. المفتاح التالف أو المكسور (لا يقوم بتشغيل الوحدة أو إيقاف تشغيلها).
7. ظهور دخان أو رائحة حرق.



تحذير: اقرأ جميع قواعد وتعليمات السلامة بعناية. قد يؤدي عدم اتباع التحذيرات والتعليمات إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق أو إصابة خطيرة. احتفظ بجميع التعليمات والتوجيهات للرجوع إليها في المستقبل.

### 1. سلامة مكان العمل

- حافظ على مكان العمل نظيفاً وجيد الإضاءة. أماكن العمل المزدحمة أو سيئة الإضاءة تسبب إصابات.
- لا تقم بتشغيل الأداة الكهربائية في بيئة قابلة للانفجار، مثل البيئة التي توجد بها سوائل أو غازات أو غبار قابلة للاشتعال. تصدر الأداة الكهربائية شرارات يمكن أن تشعل الغبار أو الأبخرة.
- يجب أن يكون مكان العمل جيد التهوية.
- أبق الأطفال والمارة بعيداً عن الأداة الكهربائية. - لا تشتت انتباهك - فقد يؤدي ذلك إلى فقدان السيطرة والإصابة الشخصية.

### ٢. تينابرهكلا ءملاسلا

- يجب أن يتوافق قابس الجهاز مع المقبس المراد توصيله. لا تقم بتعديل القابس بأي شكل من الأشكال. قبل التشغيل، تأكد من أن جهد مصدر الطاقة الخاص بالأداة الكهربائية يتوافق مع جهد التيار الكهربائي؛ تأكد من أن الكابل والقابس والمقبس في حالة جيدة، وإذا كانت هذه الأجزاء معيبة، يُحظر استخدامها مرة أخرى.
- تجنب ملامسة الجسم للأسطح المؤرضة مثل الأنابيب والمشعات وأجهزة الطبخ والثلاجات. هناك خطر متزايد للإصابة بصدمة كهربائية إذا لامس جسمك جسمًا مؤرضًا.
- لا تعرض الأداة الكهربائية للمطر أو للظروف الرطبة. يؤدي دخول الماء إلى الأداة الكهربائية إلى زيادة خطر التعرض لصدمة كهربائية.
- إذا كان استخدام الأداة الكهربائية في الأماكن الرطبة أمرًا لا مفر منه، فيجب استخدام الأداة الكهربائية بحذر. يجب تزويد التيار بالتيار من خلال قاطع خاص يقوم بإيقاف تشغيل الأداة الكهربائية في حالة التسرب. إذا كان استخدام الأدوات الكهربائية في الأماكن الرطبة أمرًا لا مفر منه، فيجب توفير التيار الكهربائي للأداة الكهربائية من خلال قاطع خاص يقوم بإيقاف تشغيل الأداة الكهربائية في حالة التسرب. القفازات المطاطية والأحذية الخاصة للكهربائيين ستزيد من سلامتك الشخصية.
- تعامل مع سلك الطاقة بعناية. لا تستخدم أبدًا سلك الطاقة لحمل القابس أو نقله أو إزالته من المقبس. أبقِ السلك بعيدًا عن مصادر الحرارة أو الزيت أو الأجزاء الحادة أو المتحركة. يزيد السلك التالف أو المتشابك من خطر التعرض لصدمة كهربائية.
- عند تشغيل الأدوات الكهربائية في الخارج، استخدم سلك تمديد مناسبًا للاستخدام الخارجي. يؤدي استخدام كابل غير مناسب للاستخدام الخارجي إلى زيادة خطر التعرض لصدمة كهربائية.
- أمسك الماكينة من أسطح الإمساك المعزولة، حيث قد تلمس أداة العمل الأسلاك المخفية أو كابل الماكينة أثناء التشغيل.
- إذا لمست أداة العمل سلكًا مزودًا بالطاقة، فقد يتم تنشيط الأجزاء المعدنية التي يمكن الوصول إليها في الماكينة المحمولة باليد وتتسبب في حدوث صدمة كهربائية للمشغل.

### 3. يصخشلا نملأ

- كن حذرًا، وراقب ما تفعله في جميع الأوقات، واستخدم الفطرة السليمة عند تشغيل الأدوات الكهربائية.
- لا تستخدم الأداة الكهربائية أثناء شعورك بالإرهاق أو تحت تأثير الأدوية أو المخدرات أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات. قد يؤدي القيام بذلك إلى إصابة خطيرة.
- استخدم معدات الحماية الشخصية. دائما ارتداء نظارات السلامة. - تجنب بدء تشغيل الوحدة عن طريق الخطأ. تأكد من أن المفتاح في وضع إيقاف التشغيل قبل الاتصال بمصدر الطاقة. لا تبقي إصبعك على المفتاح أثناء حمل الأداة الكهربائية.
- لا توجه تيار الهواء الساخن نحو الأشخاص أو الحيوانات.

# MOLOT

## INSTRUCTION MANUAL

### HOT AIR GUN

- ارتداء الملابس المناسبة. لا ترتدي ملابس فضفاضة أو المجوهرات. أبعد الشعر والملابس والقفازات عن تيار الهواء الساخن. يمكن أن تعلق الملابس الفضفاضة أو المجوهرات أو الشعر الطويل في الأجزاء المتحركة من الوحدة. حافظ على يديك جافة ونظيفة. - لا تستخدم منفاخ الهواء الساخن كمجفف للشعر.

#### 4. قواعد السلامة عند العمل بالمنفاخ الحراري

- لا تستخدم الأداة الكهربائية إذا كان المفتاح معيباً ولا يقوم بتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله. إن الأداة الكهربائية التي لا يمكن التحكم فيها بواسطة المفتاح تنطوي على مخاطر ويجب بالتالي إصلاحها على الفور.
- لا تسد فوهة المنفاخ الحراري لمنع ارتفاع درجة الحرارة وتلف الأجزاء الداخلية للوحدة.
- افصل القابس عن مصدر الطاقة قبل إجراء أي تعديلات أو استبدال الملحقات أو تخزين الأداة الكهربائية. يقلل إجراء السلامة هذا من خطر التشغيل غير المقصود للأداة الكهربائية. - احتفظ بالأدوات الكهربائية غير المستخدمة بعيداً عن متناول الأطفال ولا تسمح لأي شخص ليس على دراية بالأداة الكهربائية أو هذه التعليمات بتشغيل الأداة الكهربائية. تعتبر الأداة الكهربائية خطيرة في أيدي المستخدمين عديمي الخبرة.
- حافظ على الأداة الكهربائية في حالة مناسبة. افحص الأداة بحثاً عن الجريان والمحاذة وسهولة حركة الأجزاء المتحركة وتلف الأجزاء وأي ظروف أخرى قد تؤثر على تشغيل الأداة الكهربائية. في حالة وجود تلف، قم بإصلاح الأداة قبل الاستخدام.
- استخدام الملحقات والمرفقات وفقاً لهذه التعليمات مع مراعاة ظروف العمل وطبيعة العمل المطلوب تنفيذه. قد يؤدي استخدام الأداة الكهربائية في عمليات غير تلك المحددة في هذه التعليمات إلى حدوث موقف خطير.
- تأكد من أن الأدوات المستخدمة مثبتة بشكل صحيح ومثبتة بشكل آمن.
- قم بتثبيت الكائن المراد العمل عليه بشكل آمن. استخدم أجهزة تثبيت خاصة لهذا الغرض. لا تمسك قطعة العمل بيدك.

#### 5. قواعد السلامة عند تشغيل الأدوات الكهربائية

- قم بتشغيل الوحدة لمدة 30 ثانية دون تحميل قبل تشغيلها. في حالة اكتشاف اهتزاز مفرط أو ضوضاء أو شرارة أو مشاكل أخرى، قم بإيقاف تشغيل الوحدة على الفور؛ اتصل بالخدمة لتصحيح المشكلة.
- قم بإصلاح الأداة الكهربائية وصيانتها فقط من خلال نقاط الخدمة المعتمدة والموظفين المؤهلين باستخدام قطع الغيار الأصلية فقط.
- إن محاولة الإصلاح غير المؤهلة أو تعديل تصميم الجهاز لا يضمن التشغيل الصحيح والسلامة للأداة الكهربائية.

### عملية

مهم! قبل البدء في العمل، افحص الأداة الكهربائية بحثًا عن أي ضرر محتمل. تحقق من جميع المكونات للتأكد من تركيبها بشكل صحيح وحرية الحركة والأداء الصحيح للأجزاء المتحركة. تأكد من إحكام ربط جميع البراغي الموجودة بالأداة الكهربائية واضبط جميع عمليات الضبط. يرجى ملاحظة أنه تم تعديل الأداة وضبطها في المصنع، ومع ذلك، قد تكون هناك انحرافات طفيفة بسبب نقل البضائع.

انتباه! وضع تشغيل الأداة الكهربائية: S2. من الضروري إيقاف الأداة بعد 10 دقائق من التشغيل المتواصل لمدة 5 دقائق من الراحة.



قبل تثبيت الجهاز أو إصلاحه أو صيانته، قم دائمًا بإيقاف تشغيل الجهاز وفصل قابس التيار الكهربائي من مقبس الطاقة!



تحذير خطر الحريق والانفجار!

قبل تشغيل الوحدة، تأكد من أن مفتاح الوضع (3) في الوضع "O".  
وسائط عملية  
حدد وضع التشغيل المناسب باستخدام مفتاح الوضع (3):

**v** الوضع: 150 درجة مئوية - 150 لتر/دقيقة - يعد وضع الهواء الساخن هذا مناسبًا عندما يكون من الضروري تجنب ارتفاع درجة حرارة قطعة الشغل ومنع إزاحة قطعة الشغل بواسطة تدفق هواء قوي.

**vi** الوضع: 300 درجة مئوية - 300 لتر/دقيقة - يعتبر وضع الهواء الساخن هذا مع أقصى درجة حرارة وأقصى تدفق للهواء هو الأكثر إنتاجية.

يجب تحديد الوضع المناسب عن طريق الاختبار. يوصى بالبدء بإعداد درجة الحرارة المنخفضة. ستكون درجة حرارة التشغيل مناسبة اعتمادًا على خصائص قطعة العمل المراد معالجتها. تعتمد المسافة بين الفوهة وقطعة العمل على المادة المراد معالجتها.

### التبريد قبل التبديل

بعد استخدام المنفاخ الحراري، قم بإيقاف تشغيله واترك الوحدة لتبرد. يضمن هذا الإجراء عمر خدمة طويل للجهاز دون استبدال عنصر التسخين.

### جهاز موقع

لتبريد الجهاز، ضع الجهاز على الحامل (5).

## أمثلة على تشغيل المعدات

إزالة الطلاء / إذابة الغراء  
قم بتثبيت الفوهة المسطحة. قم بتنعيم الطلاء بالهواء الساخن وإزالته باستخدام مكشطة. لا تقم بتسخين الطلاء لفترة طويلة حتى لا يحترق، مما يزيد من صعوبة إزالته. تصبح العديد من أنواع المواد اللاصقة (مثل الملصقات) مرنة عند تسخينها، مما يسمح لك بفصل الوصلات اللاصقة وإزالة بقايا المادة اللاصقة.  
إزالة الطلاء من إطارات النوافذ  
كن حذرًا - خطر تشقق الزجاج. قم بتثبيت فوهة حماية الزجاج. قم بتنعيم الطلاء بالهواء الساخن وإزالته باستخدام مكشطة أو فرشاة سلكية.  
تشكيل الأنابيب البلاستيكية  
قم بتثبيت الفوهة باستخدام العاكس. لتجنب ثني الأنبوب، املا الأنبوب بالرمل وأغلقه من كلا الطرفين. قم بتسخين الأنبوب بالتساوي عن طريق تحريكه باستمرار في تيار الهواء من جانب إلى آخر.  
لحام الأجزاء البلاستيكية  
انتبه إلى أن تسخين الأجزاء البلاستيكية يؤدي إلى إطلاق مواد ضارة بالجسم. استخدم الاحتياطات المناسبة وتدابير الحماية. يجب أن تكون الأجزاء المراد لحامها وقضيب اللحام من نفس النوع من البلاستيك. قم بتسخين المفصل إلى حالة العجين وقم بتغذية قضيب اللحام داخل المفصل حتى يتم تشكيل اندماج موحد.  
انكماش الأغشية المدمجة بالترمس  
قم بتثبيت الفوهة الضيقة. ضع thermowell على المنطقة المطلوبة. قم بتسخين الترمويل بالتساوي من جميع الجوانب حتى ينكمش الترمويل تمامًا. لا تفرط في تسخين الترمويل لأنه قد يحترق.  
تذويب أنابيب المياه  
قم بتثبيت الفوهة باستخدام العاكس. قم بتدفئة الجزء المتجمد من الأنبوب بالتساوي. لا تحاول تذويب الأنابيب البلاستيكية. يتم ربط الأنابيب النحاسية باستخدام القصدير، لذلك يجب عدم تسخين هذا النوع من الأنابيب فوق 200 درجة مئوية!  
لحام بدرجة حرارة منخفضة  
عند استخدام اللحام بدون تدفق، ضع معجون اللحام على المنطقة المراد لحامها. قم بتسخين وصلة اللحام لمدة 50 إلى 120 ثانية حسب المادة. تطبيق جندى. يجب أن يذوب اللحام تحت درجة حرارة قطعة العمل. إذا لزم الأمر، قم بإزالة أي بقايا تدفق بعد التبريد

## الرعاية والصيانة



قبل تركيب الجهاز أو إصلاحه أو صيانته، يجب عليك دائمًا إيقاف تشغيل الجهاز وفصل قابس التيار الكهربائي من المقبس!

- لا تتطلب أداة الطاقة الخاصة بك تشحيمًا أو صيانة إضافية.
- في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله على الفور من قبل الشركة المصنعة، أو ورشة الخدمة المتخصصة.
- يجب صيانة الأداة الكهربائية فقط بواسطة موظفين مؤهلين من مراكز الخدمة المعتمدة. يمكن أن تؤدي أعمال الصيانة التي يقوم بها موظفون غير مؤهلين إلى تلف الأداة وحدوث إصابة شخصية.
- يوصى بصيانة الأداة كل 50 ساعة من التشغيل.
- عند صيانة الأداة الكهربائية، استخدم فقط المواد الاستهلاكية والملحقات والملحقات البديلة الموصى بها. قد يؤدي استخدام المواد الاستهلاكية والملحقات والملحقات غير الموصى بها إلى تلف الأداة الكهربائية أو حدوث إصابة شخصية. استخدام بعض مواد التنظيف مثل البنزين والأمونيا وغيرها. قد يؤدي إلى تلف الأجزاء البلاستيكية.

### عاديصيانة

- امسح الوحدة بشكل دوري بقطعة قماش نظيفة أو انفخها بالهواء المضغوط بضغط منخفض.
- حافظ على نظافة الأجزاء المتحركة والمفاتيح وفحات التهوية وهيكّل الجهاز وخالية من الأوساخ والغبار قدر الإمكان. ننصحك دائمًا بتنظيف الجهاز مباشرة بعد الاستخدام.
- قم بتنظيف الوحدة عن طريق مسحها بانتظام بقطعة قماش مبللة وكمية صغيرة من الصابون السائل. لا تستخدم المنظفات أو المذيبات التي يمكن أن تلحق الضرر بالأجزاء البلاستيكية من الجهاز.
- قم بتشحيم أجزاء الاحتكاك بالأداة الكهربائية بشكل دوري لإطالة عمرها الافتراضي.

### نيزختلاو لقتلا

- قم بتخزين الأداة الكهربائية في مكان آمن بعيدًا عن الرطوبة وأشعة الشمس المباشرة وبعيدًا عن متناول الأطفال.
- عند نقل الجهاز، ضعه في عبوته الأصلية أو في صندوق ذو حجم مناسب ذو جدران صلبة.
- لا تسقط الأداة الكهربائية لتجنب تلف الأجزاء.
- لا تحمل أداتك من سلك التيار الكهربائي.

### حماية البيئة

لا ينبغي التخلص من الأجهزة التي لم يعد من الممكن استخدامها مع النفايات المنزلية. ويجب التخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. يرجى التخلص من الجهاز حيثما يكون ذلك ممكنًا. يرجى استشارة السلطات المحلية الخاصة بك فيما يتعلق بالتخلص منها.



تقلل إعادة الاستخدام من الحاجة إلى إيجاد موقع جديد للتخلص من النفايات والمواد الخام. إن إعادة استخدام المواد الخام القابلة لإعادة التدوير تقلل من التلوث البيئي. يرجى التخلص من النفايات والمواد الخام الخطرة حيثما أمكن ذلك. يرجى استشارة السلطات المحلية الخاصة بك فيما يتعلق بالتخلص منها.

معايير الدولة المحددة، والإخفاقات الجسيمة، وإجراءات الموظفين لمنع التصرفات الخاطئة، يجب على الموظفين قراءة تعليمات التشغيل بعناية قبل الاستخدام. سيؤدي استيفاء متطلبات وتوصيات دليل التشغيل إلى منع الإجراءات الخاطئة المحتملة عند العمل مع الجهاز، وضمان الأداء الأمثل للجهاز وإطالة عمر الخدمة.

المفاهيم الخاطئة الرئيسية

ابدأ تشغيل الوحدة دون قراءة دليل التشغيل والتعرف على المدفأة.

ترك جهاز التشغيل دون مراقبة.

يمكن استخدام الجهاز من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة أو المعرفة الحياتية.

عدم استخدام معدات الحماية الشخصية (السماعات، النظارات الواقية أو واقي الوجه) عند تشغيل الجهاز.

قائمة الإخفاقات الحرجة

فشل الضوابط.

فشل مكونات الطاقة الرئيسية.

أضرار جسيمة في مكونات السكن.

إجراءات الموظفين في حالة وقوع حادث أو فشل خطير أو حادث

في حالة وقوع حادث أو فشل فادح و/أو حادث، قم بإيقاف المزيد من العمل وتقييم سبب الحادث.

إذا تعطل الجهاز ولم تكن هناك معلومات في تعليمات التشغيل حول كيفية تصحيح المشكلة، فاتصل بقسم الخدمة.

يجب استبدال الأجزاء البالية من قبل فنيي الخدمة المؤهلين. معايير الدولة الحد

تعتبر الأعطال (التآكل أو التآكل أو التشوه أو التقادم أو الشقوق أو الكسور) للمجموعات والأجزاء أو مزيجها بمثابة

معايير الحالة الحدية للجهاز، إذا لم يكن من الممكن إصلاحها بالأجزاء الأصلية في ظروف مراكز الخدمة المعتمدة

أو إذا كان إجراء الإصلاح غير مناسب اقتصاديًا. يجب تسليم الجهاز وأجزائه التي تعطلت ولا يمكن إصلاحها إلى

نقاط تجميع خاصة لإعادة تدويرها.

### الهلاصواو عاخذلاً فاشكتسا

| علاج             | سبب محتمل                   | عيب                      |
|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| تحقق من الاتصال. | سلك الطاقة غير متصل بإحكام. | المفتاح قيد التشغيل، لكن |
| استبدل المفتاح.  | التبديل معيب.               |                          |

|                                      |                                                     |                                  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| المروحة <u>لاعمل</u>                 | افحص السلك بحثاً عن أي ضرر واضح. استبدل سلك الطاقة. | سلك الطاقة تالف.                 |
| المروحة <u>تعمل</u>                  | انتظر حتى يبرد المزوج الحراري.                      | لقد بدأ الدفاع الحراري.          |
| <u>ولكن لا يوجد</u> حرارة            | اتصل بمركز الخدمة.                                  | المزدوجة الحرارية تالفة.         |
| الجهاز <u>هو ارتفاع</u> درجة الحرارة | إزالة الأجسام الغريبة.                              | دخول الأجسام الغريبة إلى الوحدة. |
|                                      | تأكد من عدم انسداد فتحات التهوية بأي شيء.           | سد فتحات التهوية أو فوهة المخرج. |

### التزام الضمان

يتم ضمان أدوات MOLOT وفقاً لقوانين وخصائص كل بلد. إذا لم تكن هناك فترات ضمان قانونية، فسيتم تحديدها من قبل منظمة المبيعات التي تتبع منتجاتنا.

تبدأ فترة الضمان من تاريخ بيع الأداة ويتم تأكيدها من خلال بطاقة الضمان المملوءة بشكل صحيح أو إيصال المبيعات أو المستند الذي يحل محله.

للحصول على خدمة الضمان يجب عليك الاتصال بأقرب مركز خدمة لإصلاح أدواتنا.

عند تقديم الأداة إلى مركز الخدمة، يجب تقديمها في حالة نظيفة مع العيب الموضح، في العبوة الأصلية، مع تعليمات التشغيل وبطاقة الضمان كاملة، بالإضافة إلى إيصال البيع أو مستند يحل محله.

سيتم إزالة العيوب الموجودة في جميع المنتج، والتي تكون بسبب خطأ الشركة المصنعة، مجاناً بعد أن يقوم مركز الخدمة بإجراء تشخيص للمنتج.

إذا كان العطل هو خطأ المستخدم، فإن تكلفة خدمة الإصلاح يتحملها المستخدم.

تعتمد فترة العمل على مدى تعقيد إزالة سبب الخلل ويتم تحديدها من قبل مركز الخدمة الذي قبل الأداة للإصلاح.

لن يتم تقديم خدمة الضمان في الحالات التالية:

□ استخدام الأداة لأغراض غير تلك المحددة في تعليمات التشغيل؛ □ عدم استخدام الأداة:

5. تعينة بطاقة الضمان بشكل صحيح، أو إيصال المبيعات الذي يؤكد تاريخ الشراء وفترة الضمان، أو أي مستند آخر يحل محله؛

6. تعليمات التشغيل، ملصقات على الأداة تحمل الرقم التسلسلي للشركة المصنعة؛

• التآكل الطبيعي للأليات والمكونات مع فترة صلاحية محدودة؛

• الصيانة الوقائية واستبدال الأجزاء البالية؛

• التحميل الزائد أو الاستخدام المكثف، وعواقبه هي:

5. الفشل المترامز لوحد أو أكثر من الأجزاء والتجمعات المرتبطة وظيفياً؛

# MOLOT

## INSTRUCTION MANUAL HOT AIR GUN

6. حرق، شحن، ذوبان تحت تأثير ارتفاع درجة الحرارة الداخلية للأجزاء (عناصر التسخين، الأزرار، الأسلاك، الحالات)؛ □ الأضرار الميكانيكية، وجود أجسام غريبة في الداخل.
- العبث والإصلاحات التي لم يتم إجراؤها من قبل المتخصصين في مراكز الخدمة لإصلاح أدوات MOLOT. لا يغطي الضمان المواد الاستهلاكية والملحقات المضمنة جزئياً في نطاق التسليم.
- تتم العلاقات بين المستهلك والشركة المصنعة في حالة اكتشاف عيوب في المنتج وفقاً لقانون "حماية حقوق المستهلك".
- إذا تم استخدام الأداة لأغراض الإنتاج، فقد يتم تقصير فترات الضمان.
- فترة الضمان هي 12 شهراً.
- الصانع: سكيب فاير المحدودة، رومانو، 2، برج طليس، الطابق السادس، مكتب 601، PC1070، نيقوسيا، قبرص، في مصنع التصنيع في الصين (Shanghai World-Pro Tools Co. Ltd). العنوان: غرفة 406، بلوك 6، رقم 399، طريق كابلون، منطقة بودونغ الجديدة، شنغهاي، الصين) - MOLOT.
- عمر الخدمة للمنتج هو 5 سنوات إذا تم استخدامه بشكل صحيح.
- في نهاية فترة الخدمة، يجب إجراء الصيانة بواسطة فني خدمة مؤهلين على نفقة المالك، وإزالة منتجات التآكل والغبار.
- لا يجوز استخدام المنتج إلا في نهاية مدة خدمته إذا كان يتوافق مع متطلبات السلامة الواردة في هذا الدليل.
- إذا كان المنتج لا يستوفي متطلبات السلامة، فيجب التخلص منه.
- المنتج (بما في ذلك البطاريات) لا ينتمي إلى النفايات المنزلية العادية. إذا تم التخلص منها، خذها إلى نقطة تجميع النفايات المناسبة.
- أنا على دراية بشروط وأحكام خدمة الضمان.
- تم فحص المنتج في وقت الشراء. ليس لدي أي شكاوى حول التعبئة والتغليف والاكتمال والمظهر.

توقيع المشتري

بطاقات الضمان

صالحة عند ملؤها

رقم تالون 1

تحت الضمان

(نموذج: \_\_\_\_\_)

رقم سري: \_\_\_\_\_

MOLOT

INSTRUCTION MANUAL  
HOT AIR GUN

يتم ملؤها من قبل المنظمة التجارية:

مُباع:

(اسم وعنوان الشركة)

الموعد للبيع:

البائع:

(إمضاء)

(الاسم الكامل)

يملأ مرفق الإصلاح:

(اسم وعنوان الشركة)

المؤدي:

(إمضاء)

(الاسم الكامل)

مالك:

(توقيع المالك)

ح:اصلاإ بخيرات:

(إمضاء)

(الاسم الكامل)

(موضع)

(اسم رئيس منشأة الإصلاح)

مكان للختم

مكان للختم

محتو

### प्रिय खरीदार!

हम MOLOT ब्रांड के तहत उत्पादों को बेहतर बनाने और सुधारने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।

इस संबंध में, विनिर्देश, डिज़ाइन और उपकरण बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं।

इसके कारण होने वाली किसी भी असुविधा के लिए हम आपसे गहरा खेद व्यक्त करते हैं।


MOLOT थर्मल ब्लोअर अत्यधिक टिकाऊ है और विश्वसनीय होने की गारंटी है। हॉट एयर ब्लोअर को विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे पुराने पेंटवर्क को हटाना; लिनोलियम और विनाइल कवरींग को हटाना; रेजिन, सोल्डर, बिटुमेन, मोम का नरम होना; जंग लगे और भारी कसे हुए धातु के पेंच, नट, बोल्ट को ढीला करना; पेंटिंग के लिए धातु तैयार करना; पतली दीवार वाले तांबे के पाइपों की सोल्डरिंग; पेंट, वार्निश, मोर्टार सुखाना; साथ ही आवेदन के अन्य क्षेत्र भी।

चेतावनी - क्षति के जोखिम को कम करने के लिए, आपको ऑपरेटिंग निर्देश अवश्य पढ़ना चाहिए!

यह बिजली उपकरण कम शारीरिक, संवेदी या मानसिक क्षमताओं, या अनुभव और ज्ञान की कमी वाले व्यक्तियों (बच्चों सहित) द्वारा उपयोग के लिए नहीं है, जब तक कि उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा उपकरण के उपयोग के संबंध में पर्यवेक्षण या निर्देश नहीं दिया गया हो। . बच्चों को बिजली उपकरणों से खेलने से रोकने के लिए उनकी निगरानी की जानी चाहिए।

उत्पाद को प्लग इन करने से पहले, हमेशा सुनिश्चित करें कि पावर बटन बंद स्थिति में है और ठीक से काम कर रहा है। यदि पावर बटन पर लॉक है, तो बिजली की आपूर्ति बंद होने पर, उत्पाद को स्वचालित रूप से चालू होने से रोकने के लिए स्विच को ऑफ स्थिति में रखना सुनिश्चित करें।

## उपकरण का विवरण

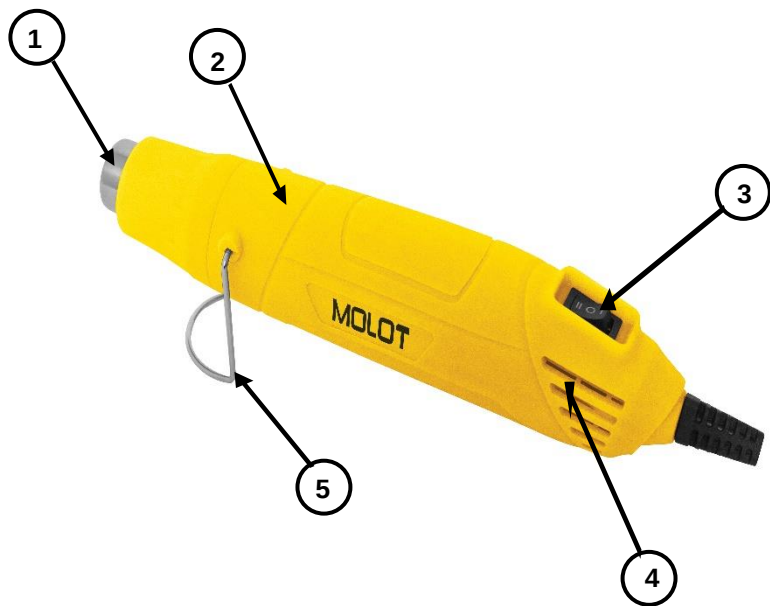

- 16. नोक
- 17. चौखटा
- 18. बदलना
- 19. वेंटिलेशन छेद
- 20. खड़ा होना

## वितरण की सामग्री

- थर्मल ब्लोअर
- नियमावली

## मॉडल विशिष्टताएँ

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| पैरामीटर\मॉडल             | एमएचजी 5020          |
| रेटेड वोल्टेज             | 230 वी               |
| मूल्यांकन आवृत्ति         | 50 हर्ट्ज            |
| रेटेड बिजली की खपत        | 300 डब्ल्यू          |
| तापमान वायुप्रवाह         |                      |
| मैं मोड:                  | 150°C<br>150 एल/मिनट |
| द्वितीय मोड:              | 300°C<br>300 एल/मिनट |
| हीटर का प्रकार            | अभ्रक                |
| इन्सुलेशन वर्ग            | द्वितीय              |
| सुरक्षा का स्तर           | आईपी20               |
| वजन (सहायक उपकरण के बिना) | 0.27 किग्रा          |

यह उपकरण केवल इनडोर घरेलू उपयोग के लिए है। मोटर और अन्य भागों को ठंडा करने के लिए उपकरण को समय-समय पर रोकने से आपके उपकरण का जीवन बढ़ जाएगा।

बिजली उपकरण संचालित करते समय तापमान सीमा -9 से होती है°C- +35°C. -10 से नीचे परिवेश के तापमान पर°Cया +35 से ऊपर°Cउपकरण का उपयोग अनुशंसित नहीं है.

निर्दिष्ट तकनीकी विशिष्टताएँ ±5% के भीतर भिन्न हो सकती हैं।

## सुरक्षा नियम

इन ऑपरेटिंग निर्देशों में निम्नलिखित चिह्न दिखाई देते हैं:



यदि निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है तो व्यक्तिगत चोट का जोखिम, मृत्यु का जोखिम और डिवाइस को संभावित क्षति का संकेत मिलता है।



बिजली के झटके के खतरे का संकेत देता है।

कृपया डिवाइस का उपयोग करने से पहले इन ऑपरेटिंग निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। इस उपकरण के कार्य और संचालन विधियों से स्वयं को परिचित करें। उचित संचालन सुनिश्चित करने के लिए, हमेशा इस निर्देश पुस्तिका में दिए गए निर्देशों का पालन करें। इन ऑपरेटिंग निर्देशों को हमेशा डिवाइस के पास रखा जाना चाहिए।

इस बिजली उपकरण का उपयोग करते समय, व्यक्तिगत चोट, बिजली के झटके या आग से बचाने के लिए निम्नलिखित बुनियादी सुरक्षा सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए। इस बिजली उपकरण का उपयोग करते समय, इस मैनुअल में दिए गए सभी नियमों का सख्ती से पालन करें। सुरक्षा नियमों पर पूरा ध्यान दें



डिवाइस को बिजली आपूर्ति से कनेक्ट करने से पहले, सुनिश्चित करें कि नेटवर्क वोल्टेज डिवाइस की तकनीकी विशिष्टताओं में निर्दिष्ट मान से मेल खाता है।



यह प्रतीक इंगित करता है कि डिवाइस EN60745 के अनुसार डबल इंसुलेटेड है: तदनुसार, एक अर्थ वायर आवश्यक नहीं है।

**उचित एक्सटेंशन डोरियों का प्रयोग करें:** ऐसे एक्सटेंशन केबल का उपयोग करें जो डिवाइस को पावर देने के लिए उपयुक्त हों। एक्सटेंशन कॉर्ड में कंडक्टर क्रॉस-सेक्शन कम से कम 0.75 मिमी<sup>2</sup> होना चाहिए। यदि एक्सटेंशन कॉर्ड रील पर है, तो केबल को उसकी पूरी लंबाई तक खोलना सुनिश्चित करें।

आपको निम्नलिखित मामलों में डिवाइस का उपयोग तुरंत बंद कर देना चाहिए:

1. प्लग, सॉकेट और पावर कॉर्ड क्षतिग्रस्त, कटे या टूटे हुए हैं।
8. क्षतिग्रस्त या टूटा हुआ स्विच (डिवाइस चालू या बंद नहीं होगा)।
9. धुएँ का दिखना या जलने की गंध आना।



**ध्यान:** सभी सुरक्षा नियमों और निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। चेतावनियों और निर्देशों का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप बिजली का झटका, आग या गंभीर चोट लग सकती है। भविष्य में उपयोग के लिए सभी निर्देशों और निर्देशों को सहेजें।

### 1. कार्यस्थल सुरक्षा

- अपने कार्य क्षेत्र को साफ़ और अच्छी रोशनी रखें। अव्यवस्थित या खराब रोशनी वाले कार्यस्थल चोट का कारण बन सकते हैं।
- ज्वलनशील तरल पदार्थ, गैस या धूल जैसे विस्फोटक वातावरण में बिजली उपकरण न चलाएं। बिजली उपकरण चिंगारी पैदा करते हैं जो धूल या धुएँ को प्रज्वलित कर सकते हैं।
- कार्यस्थल को अच्छा वेंटिलेशन प्रदान किया जाना चाहिए।
- बच्चों और आसपास खड़े लोगों को बिजली उपकरण चलाने से दूर रखें। - ध्यान भटकाने से बचें क्योंकि इससे आप अपने काम पर नियंत्रण खो सकते हैं और चोट लग सकती है।

### 2. विद्युत सुरक्षा

- डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए प्लग को कनेक्ट किए जा रहे सॉकेट से मेल खाना चाहिए। प्लग को किसी भी तरह से संशोधित करना निषिद्ध है। चालू करने से पहले, जांच लें कि आपके बिजली उपकरण का



# MOLOT INSTRUCTION MANUAL

## HOT AIR GUN

आपूर्ति वोल्टेज मुख्य वोल्टेज से मेल खाता है या नहीं; केबल, प्लग और सॉकेट की सेवाक्षमता की जांच करें, यदि ये हिस्से दोषपूर्ण हैं, तो आगे संचालन निषिद्ध है।

- पाइप, रेडिएटर, इलेक्ट्रिक स्टोव और रेफ्रिजरेटर जैसी ज़मीनी सतहों के साथ शरीर के संपर्क से बचें। यदि आपका शरीर किसी जमी हुई वस्तु के संपर्क में आता है तो बिजली के झटके का खतरा बढ़ जाता है।

- बिजली उपकरण को बारिश या गीली स्थिति में न रखें। बिजली उपकरण में पानी घुसने से बिजली का झटका लगने का खतरा बढ़ जाता है।

- यदि नम स्थानों में बिजली उपकरण का उपयोग करना अपरिहार्य है, तो बिजली उपकरण को चालू करें अवश्य जमा करना के माध्यम से विशेष एक ब्रेकर उपकरण जो रिसाव की स्थिति में बिजली उपकरण को बंद कर देता है। रबर इलेक्ट्रीशियन दस्ताने और विशेष जूते आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा बढ़ाएंगे।

- बिजली के तार को सावधानी से संभालें। ले जाने, ले जाने या अनप्लग करने के लिए कभी भी पावर कॉर्ड का उपयोग न करें। कॉर्ड को गर्मी, तेल, तेज़ या हिलने वाले हिस्सों से दूर रखें। क्षतिग्रस्त या उलझे हुए तार से बिजली के झटके का खतरा बढ़ जाता है।

- बिजली उपकरणों को बाहर संचालित करते समय, बाहरी उपयोग के लिए उपयुक्त एक्सटेंशन कॉर्ड का उपयोग करें। बाहरी उपयोग के लिए अनुपयुक्त कॉर्ड का उपयोग करने से बिजली के झटके का खतरा बढ़ जाता है।

- इंसुलेटेड ग्रिपिंग सतहों का उपयोग करके मशीन को पकड़ें क्योंकि काम करने वाला उपकरण ऑपरेशन के दौरान छिपी हुई तारों या मशीन के बलों के संपर्क में आ सकता है।

यदि कोई सहायक वस्तु किसी जीवित तार को छूती है, तो हैंडहेल्ड मशीन के सुलभ धातु वाले हिस्से सक्रिय हो सकते हैं और ऑपरेटर को बिजली का झटका लग सकता है।

### 3. व्यक्तिगत सुरक्षा

- सावधान रहें, हमेशा देखें कि आप क्या कर रहे हैं और बिजली उपकरणों के साथ काम करते समय सामान्य ज्ञान का उपयोग करें।

- जब आप थके हुए हों या दवाओं या प्रतिक्रिया अवरोधकों, शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव में हों तो बिजली उपकरण न चलाएं। इससे गंभीर चोट लग सकती है।

- व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करें। हमेशा सुरक्षा चश्मा पहनें। - डिवाइस को गलती से शुरू करने से बचें। पावर स्रोत से कनेक्ट करने से पहले सुनिश्चित करें कि स्विच बंद स्थिति में है। बिजली उपकरण ले जाते समय अपनी उंगली स्विच पर न रखें।

- गर्म हवा को लोगों या जानवरों की ओर न निर्देशित करें।

- उपयुक्त कपड़े पहनें। ढीले कपड़े या आभूषण न पहनें। बालों, कपड़ों और दस्तानों को गर्म हवा से दूर रखें। ढीले कपड़े, गहने, या लंबे बाल उपकरण के हिलते हिस्सों में फंस सकते हैं। हाथ सूखे और साफ होने चाहिए। - हॉट एयर ब्लोअर का उपयोग हेयर ड्रायर के रूप में न करें।

### 4. गर्म हवा उड़ाने वाले उपकरण के साथ काम करते समय सुरक्षा नियम

- यदि स्विच खराब है और उपकरण चालू या बंद नहीं होता है तो बिजली उपकरण न चलाएं। एक बिजली उपकरण जिसे स्विच द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, उसमें जोखिम होता है और उसकी तुरंत मरम्मत की जानी चाहिए।
- डिवाइस के आंतरिक भागों को अत्यधिक गरम होने और क्षति से बचाने के लिए हॉट एयर ब्लोअर के नोजल को अवरुद्ध न करें।
- कोई भी समायोजन करने, सहायक उपकरण बदलने या बिजली उपकरण को संग्रहीत करने से पहले प्लग को बिजली स्रोत से डिस्कनेक्ट करें। यह सुरक्षा सुविधा अनजाने में बिजली उपकरण शुरू करने के जोखिम को कम करती है। - उपयोग में न होने पर बिजली उपकरणों को बच्चों की पहुंच से दूर रखें और बिजली उपकरण या इन निर्देशों से अपरिचित व्यक्तियों को बिजली उपकरण चलाने की अनुमति न दें। अनुभवहीन उपयोगकर्ताओं के हाथों में बिजली उपकरण खतरनाक हैं।
- बिजली उपकरणों को अच्छी स्थिति में रखें। चलती भागों के संरेखण और आसानी से चलने, भागों की क्षति, और किसी भी अन्य स्थिति के लिए उपकरण का निरीक्षण करें जो बिजली उपकरण के संचालन को प्रभावित कर सकता है। यदि क्षतिग्रस्त हो, तो उपयोग से पहले उपकरण की मरम्मत की जानी चाहिए।
- परिचालन स्थितियों और किए जा रहे कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, इन निर्देशों के अनुसार सहायक उपकरण और अनुलग्नकों का उपयोग करें। इन निर्देशों में निर्दिष्ट कार्यों के अलावा अन्य कार्यों के लिए बिजली उपकरणों का उपयोग करने से खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है।
- सुनिश्चित करें कि उपयोग किया गया उपकरण सही ढंग से स्थापित किया गया है और सुरक्षित रूप से बांधा गया है।
- वर्कपीस को सुरक्षित रूप से सुरक्षित करें। इसके लिए विशेष क्लैम्पिंग उपकरणों का उपयोग करें। वर्कपीस को अपने हाथों से न पकड़ें।

### 5. बिजली उपकरणों की सर्विसिंग करते समय सुरक्षा नियम

- काम शुरू करने से पहले, डिवाइस को बिना लोड के 30 सेकंड के लिए चालू करें। यदि आप अत्यधिक कंपन, बाहरी शोर, बढ़ी हुई स्पाकिंग या अन्य समस्याओं का पता लगाते हैं, तो डिवाइस को तुरंत बंद कर दें; समस्या के निवारण के लिए सेवा से संपर्क करें।
- अपने बिजली उपकरणों की मरम्मत और सर्विसिंग का काम केवल अधिकृत सेवा केंद्रों और योग्य कर्मियों को सौंपें जो केवल मूल स्पेयर पार्ट्स का उपयोग करते हैं।
- अयोग्य मरम्मत का प्रयास करना या डिवाइस के डिज़ाइन में बदलाव करना बिजली उपकरण के निरंतर सही संचालन और सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है।

## शोषण

**महत्वपूर्ण!** काम शुरू करने से पहले, संभावित क्षति के लिए बिजली उपकरण की जांच करें। सभी तत्वों की सही स्थापना, मुक्त संचालन और गतिमान भागों की सेवाक्षमता की जाँच करें। सभी बिजली उपकरण स्कू की जकड़न की जाँच करना

# MOLOT INSTRUCTION MANUAL

## HOT AIR GUN

और सभी समायोजनों को समायोजित करना सुनिश्चित करें। कृपया ध्यान दें कि उपकरण को विनिर्माण संयंत्र में समायोजित और कॉन्फ़िगर किया गया है, हालांकि, माल के परिवहन के कारण मामूली विचलन हो सकते हैं।

**ध्यान!** पावर टूल ऑपरेटिंग मोड: S2. 10 मिनट के लगातार संचालन के बाद 5 मिनट के आराम के लिए उपकरण का संचालन बंद करना आवश्यक है।



डिवाइस को स्थापित करने, मरम्मत करने या सर्विस करने से पहले, डिवाइस को हमेशा बंद कर दें और पावर आउटलेट से पावर प्लग हटा दें।



**ध्यान!** आग और विस्फोट का खतरा!

डिवाइस चालू करने से पहले, सुनिश्चित करें कि मोड स्विच (3) "0" स्थिति में है।

### वर्तमान विधियाँ

मोड स्विच (3) का उपयोग करके उपयुक्त ऑपरेटिंग मोड का चयन करें:

**VII मोड: 150°C - 150 एल/मिनट** - यह गर्म हवा मोड उन मामलों में उपयुक्त है जहां वर्कपीस को अधिक गर्म होने से बचाना आवश्यक है, साथ ही वर्कपीस को तेज वायु प्रवाह से विस्थापित होने से रोकना है।

**VIII मोड: 300°C - 300 एल/मिनट** - अधिकतम तापमान और अधिकतम वायु प्रवाह के साथ यह गर्म हवा मोड सबसे अधिक उत्पादक है।

परीक्षण द्वारा उचित मोड स्थापित किया जाना चाहिए। कम तापमान सेटिंग के साथ शुरुआत करने की अनुशंसा की जाती है। वर्कपीस के गुणों के आधार पर ऑपरेटिंग तापमान उपयुक्त होगा। नोजल और वर्कपीस के बीच की दूरी संसाधित होने वाली सामग्री पर निर्भर करती है।

शटडाउन से पहले ठंडा होना

हॉट एयर ब्लोअर का उपयोग करने के बाद, इसे बंद कर दें और डिवाइस के ठंडा होने तक प्रतीक्षा करें। यह क्रिया हीटिंग तत्व को बदले बिना डिवाइस की लंबी सेवा जीवन सुनिश्चित करती है।

डिवाइस का स्थान

डिवाइस को ठंडा करने के लिए डिवाइस को स्टैंड (5) पर रखना जरूरी है।

### उपकरण संचालन के उदाहरण

#### **पेंट हटाना/गोंद घोलना**

फ्लैट नोजल स्थापित करें। गर्म हवा से पेंट को नरम करें और खुरचनी से हटा दें। पेंट को बहुत अधिक देर तक गर्म न करें क्योंकि पेंट जल सकता है, जिससे उसे निकालना अधिक कठिन हो जाएगा। कई प्रकार के चिपकने वाले (जैसे कि स्टिकर)

गर्म होने पर लोचदार हो जाते हैं, जिससे चिपकने वाले जोड़ अलग हो जाते हैं और बची हुई चिपकने वाली परत को हटा देते हैं।

### खिड़की के फ्रेम से पेंट हटाना

सावधान रहें - कांच के टूटने का खतरा है। ग्लास सुरक्षा नोजल स्थापित करें। गर्म हवा से पेंट को नरम करें और खुरचनी या तार वाले ब्रश से हटा दें।

### प्लास्टिक पाइप बनाना

रिफ्लेक्टर अटैचमेंट स्थापित करें। पाइप को फटने से बचाने के लिए, पाइप को रेत से भरें और दोनों सिरों पर ढक्कन लगा दें। पाइप को समान रूप से गर्म करें, इसे हवा के प्रवाह में लगातार एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाएँ।

### प्लास्टिक भागों की वेल्डिंग

यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जब प्लास्टिक के हिस्सों को गर्म किया जाता है, तो शरीर के लिए हानिकारक पदार्थ निकलते हैं। उचित सावधानियां एवं सुरक्षात्मक उपाय अपनाएं। वेल्ड किए जाने वाले हिस्से और वेल्डिंग रॉड एक ही प्रकार के प्लास्टिक से बने होने चाहिए। जोड़ को आटे जैसी स्थिति में गर्म करें और वेल्डिंग रॉड को जोड़ में तब तक डालें जब तक एक समान मनका न बन जाए।

### थर्मोकैम्ब्रिक्स का सिकुड़न

संकीर्ण नोजल स्थापित करें। थर्मल आवरण को वांछित क्षेत्र पर रखें। थर्मोकैम्ब्रिक को सभी तरफ समान रूप से गर्म करें जब तक कि यह पूरी तरह से सिकुड़ न जाए। थर्मल चैम्बर को ज़्यादा गरम न करें, क्योंकि यह जल सकता है।

### पानी के पाइपों को डीफ्रॉस्ट करना

रिफ्लेक्टर अटैचमेंट स्थापित करें। पाइपों के जमे हुए हिस्से को समान रूप से गर्म करें। पीवीसी पाइपों को डीफ्रॉस्ट करने का प्रयास न करें। तांबे के पाइप टिन का उपयोग करके जुड़े होते हैं, इसलिए, इस प्रकार के पाइपों को 200°C से ऊपर गर्म नहीं किया जा सकता है।

### कम तापमान सोल्डरिंग

फ्लक्स के बिना सोल्डर का उपयोग करते समय, सोल्डर किए जाने वाले क्षेत्र पर सोल्डर पेस्ट लगाएं। सामग्री के आधार पर सोल्डरिंग क्षेत्र को 50 से 120 सेकंड तक गर्म करें। सोल्डर लगाएं। वर्कपीस के तापमान के प्रभाव में सोल्डर को पिघलना चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो ठंडा होने के बाद फ्लक्स के अवशेष हटा दें।

## देखभाल और रखरखाव



डिवाइस को स्थापित करने, मरम्मत करने या सर्विस करने से पहले, आपको हमेशा डिवाइस को बंद कर देना चाहिए और सॉकेट से पावर प्लग को हटा देना चाहिए।

- आपके बिजली उपकरण को किसी अतिरिक्त स्नेहन या रखरखाव की आवश्यकता नहीं है।
- यदि पावर कॉर्ड क्षतिग्रस्त है, तो इसे तुरंत निर्माता या किसी विशेष सेवा कार्यशाला द्वारा बदला जाना चाहिए।

# MOLOT

## INSTRUCTION MANUAL

### HOT AIR GUN

- बिजली उपकरणों पर सेवा केवल अधिकृत सेवा केंद्र के योग्य कर्मियों द्वारा ही की जानी चाहिए। अयोग्य कर्मियों द्वारा किए गए रखरखाव के परिणामस्वरूप उपकरण विफलता और व्यक्तिगत चोट लग सकती है।
- ऑपरेशन के हर 50 घंटे में उपकरण की सर्विस करने की अनुशंसा की जाती है।
- बिजली उपकरणों की सर्विसिंग करते समय, केवल अनुशंसित प्रतिस्थापन उपभोज्य भागों, अटैचमेंट और सहायक उपकरण का उपयोग करें। उपभोज्य भागों, अनुलग्नकों और सहायक उपकरणों के उपयोग की अनुशंसा नहीं की जाती है जिसके परिणामस्वरूप बिजली उपकरण को नुकसान हो सकता है या व्यक्तिगत चोट लग सकती है। कुछ सफाई उत्पादों का उपयोग करना जैसे: गैसोलीन, अमोनिया, आदि। प्लास्टिक के हिस्सों को नुकसान हो सकता है।

### नियमित रखरखाव

समय-समय पर उपकरण को साफ कपड़े से पोंछें या कम दबाव वाली संपीड़ित हवा से उड़ा दें।

डिवाइस के मूविंग पार्ट्स, स्विच, वेंटिलेशन ओपनिंग और कैबिनेट को यथासंभव साफ और गंदगी और धूल से मुक्त रखें। हम अनुशंसा करते हैं कि आप हमेशा उपयोग के तुरंत बाद डिवाइस को साफ करें।

उपकरण को नियमित रूप से एक नम कपड़े और थोड़े से तरल साबुन से पोंछकर साफ करें। ऐसे डिटेजेंट या सॉल्वेंट्स का उपयोग न करें जो उपकरण के प्लास्टिक भागों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।

बिजली उपकरण की सेवा अवधि बढ़ाने के लिए उसके रगड़ने वाले हिस्सों को समय-समय पर चिकनाई दें।

### परिवहन एवं भंडारण

- बिजली उपकरणों को नमी और सीधी धूप से दूर, बच्चों से दूर सुरक्षित स्थान पर रखें।
- परिवहन करते समय, डिवाइस को मूल पैकेजिंग या मोटी दीवारों वाले उपयुक्त आकार के बक्से में रखें।
- भागों को क्षति से बचाने के लिए बिजली उपकरण को न गिराएं।
- अपने उपकरण को बिजली के तार के पास न रखें।

### पर्यावरण संरक्षण

जो उपकरण अब उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं, उनका निपटान घरेलू कचरे के साथ नहीं किया जाना चाहिए। उनका निपटान पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना चाहिए। कृपया जहां संभव हो डिवाइस का निपटान करें। निपटान संबंधी मुद्दों के संबंध में स्थानीय अधिकारियों से परामर्श करें।

पुनः उपयोग से अपशिष्ट और कच्चे माल के लिए नए निपटान स्थल खोजने की आवश्यकता कम हो जाती है। पुनर्चक्रित सामग्रियों का पुनः उपयोग करने से पर्यावरण प्रदूषण कम होता है। कृपया जहां संभव हो अपशिष्ट और खतरनाक सामग्रियों का निपटान करें। निपटान संबंधी मुद्दों के संबंध में स्थानीय अधिकारियों से परामर्श करें।

# MOLOT INSTRUCTION MANUAL

## HOT AIR GUN

### सीमित राज्य मानदंड, गंभीर विफलताएँ और कार्मिक कार्यवाहियाँ

गलत कार्यों को रोकने के लिए, कर्मियों को उपयोग से पहले ऑपरेटिंग निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। निर्देश मैनुअल की आवश्यकताओं और सिफारिशों के अनुपालन से डिवाइस के साथ काम करते समय संभावित गलत कार्यों को रोका जा सकेगा, डिवाइस का इष्टतम कामकाज सुनिश्चित होगा और इसकी सेवा जीवन का विस्तार होगा।

बुनियादी गलत कार्य

ऑपरेटिंग मैनुअल को पढ़े बिना और हीटर संरचना से परिचित हुए बिना डिवाइस को संचालित करना शुरू करना।

किसी कार्यशील उपकरण को अप्राप्य छोड़ना।

कम शारीरिक, संवेदी या मानसिक क्षमताओं वाले या उनके जीवन के अनुभव या ज्ञान के अभाव में व्यक्तियों (बच्चों सहित) द्वारा डिवाइस का उपयोग करने की अनुमति।

डिवाइस का संचालन करते समय व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (हेडफोन, चश्मा या सुरक्षात्मक मास्क) का उपयोग करने में विफलता।

गंभीर विफलताओं की सूची

नियंत्रण तत्वों की विफलता.

मुख्य बिजली घटकों की विफलता.

पतवार के तत्वों को गंभीर क्षति।

किसी घटना, गंभीर विफलता या दुर्घटना की स्थिति में कार्मिक कार्रवाई

किसी घटना, गंभीर विफलता और/या दुर्घटना की स्थिति में, आगे का काम रोक दिया जाना चाहिए और घटना के कारण का आकलन किया जाना चाहिए।

यदि उपकरण विफल हो जाता है और समस्या के निवारण के लिए ऑपरेटिंग निर्देशों में कोई जानकारी नहीं है, तो आपको सेवा विभाग से संपर्क करना होगा।

घिसे हुए हिस्सों का प्रतिस्थापन योग्य सेवा कर्मियों द्वारा किया जाना चाहिए। राज्य मानदंड सीमित करें

किसी उपकरण की सीमा स्थिति के मानदंड को घटकों और भागों या उनके संयोजन के टूटने (घिसाव, क्षरण, विरूपण, उम्र बढ़ने, दरारें या विनाश) माना जाता है यदि मूल भागों या आर्थिक के साथ अधिकृत सेवा केंद्रों में उन्हें खत्म करना असंभव है मरम्मत की अव्यवहारिकता. उपकरण और उसके हिस्से जो खराब हैं और जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती, उन्हें रीसाइक्लिंग के लिए विशेष संग्रह बिंदुओं को सौंप दिया जाना चाहिए।

## समस्या निवारण

| खराबी                                          | संभावित कारण                   | उपचार                                                           |
|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| बदलना शामिल है, लेकिन पंखा नहीं है काम करता है | बिजली के तार का ढीला कनेक्शन.  | कनेक्शन की जाँच करें.                                           |
|                                                | स्विच खराब है.                 | स्विच बदलें.                                                    |
|                                                | बिजली का तार क्षतिग्रस्त है.   | दृश्यमान क्षति के लिए कॉर्ड का निरीक्षण करें। पावर कॉर्ड बदलें. |
|                                                | थर्मल सुरक्षा सक्रिय हो गई है. | थर्मोकपल के ठंडा होने तक प्रतीक्षा करें।                        |

|                                          |                                       |                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>पंखाकाम करता है लेकिन हीटिंग नहीं</b> | थर्मोकपल क्षतिग्रस्त है.              | सेवा केंद्र से संपर्क करें.                                         |
| <b>उपकरणगर्म हो</b>                      | डिवाइस में विदेशी वस्तुएं आ रही हैं।  | विदेशी वस्तुएं हटाएं.                                               |
|                                          | अवरुद्ध वेंटिलेशन छेद या आउटलेट नोजल। | सुनिश्चित करें कि वेंटिलेशन के द्वार किसी भी चीज़ से अवरुद्ध न हों। |

## गारंटी दायित्व

MOLOT टूल की गारंटी प्रत्येक देश के कानूनों और विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार दी जाती है। यदि कानून वारंटी सेवा अवधि स्थापित नहीं करता है, तो वे बिक्री कार्यालय द्वारा स्थापित की जाती हैं जो हमारे उत्पाद बेचता है।

वारंटी अवधि की शुरुआत उपकरण की बिक्री की तारीख है, और पुष्टि एक सही ढंग से पूरा किया गया वारंटी कार्ड, बिक्री रसीद की उपस्थिति या इसे बदलने वाले दस्तावेज़ की उपस्थिति है।

वारंटी सेवा प्रदान करने के लिए, आपको निकटतम सेवा केंद्र से संपर्क करना होगा जो हमारे उपकरणों की मरम्मत करता है।

सेवा केंद्र को उपकरण सौंपते समय, आपको इसे साफ-सुथरे रूप में, दोष का संकेत देते हुए, मूल पैकेजिंग में, ऑपरेटिंग निर्देशों और एक पूर्ण वारंटी कार्ड के साथ, साथ ही बिक्री रसीद या इसे बदलने वाले दस्तावेज़ के साथ प्रस्तुत करना होगा।

सेवा केंद्र द्वारा उत्पाद का निदान करने के बाद निर्माता द्वारा उत्पाद संयोजन में उत्पन्न दोषों को निःशुल्क समाप्त कर दिया जाता है।

यदि खराबी उपयोगकर्ता की गलती के कारण होती है, तो मरम्मत सेवाओं की लागत उपयोगकर्ता द्वारा वहन की जाती है।

कार्य का समय दोष के कारण को समाप्त करने की जटिलता पर निर्भर करता है और यह सेवा केंद्र द्वारा निर्धारित किया जाता है जिसने मरम्मत के लिए उपकरण स्वीकार किया है।

निम्नलिखित मामलों में वारंटी सेवा प्रदान नहीं की जाती है:

▣ऑपरेटिंग निर्देशों में प्रदान नहीं किए गए उद्देश्यों के लिए उपकरण का उपयोग करना;▣अनुपस्थिति:

7. एक सही ढंग से पूरा किया गया वारंटी कार्ड, खरीद की तारीख और वारंटी अवधि की पुष्टि करने वाली बिक्री रसीद, या इसकी जगह लेने वाला कोई अन्य दस्तावेज़;

8. ऑपरेटिंग निर्देश, निर्माता के सीरियल नंबर के साथ उपकरण पर स्टिकर;

- सीमित सेवा जीवन वाले तंत्रों और घटकों की प्राकृतिक टूट-फूट;
- घिसे हुए हिस्सों की रोकथाम और प्रतिस्थापन;

# MOLOT INSTRUCTION MANUAL

## HOT AIR GUN

- अतिभार या गहन उपयोग, जिसके परिणामस्वरूप:
- 7. एक या अधिक कार्यात्मक रूप से संबंधित भागों और असेंबलियों की एक साथ विफलता;
- 8. भागों (हीटिंग तत्व, बटन, तार, आवस) के उच्च आंतरिक तापमान के प्रभाव में दहन, जलना, पिघलना, यांत्रिक क्षति, अंदर विदेशी वस्तुओं की उपस्थिति;

उद्घाटन, साथ ही मरम्मत जो MOLOT उपकरणों की मरम्मत करने वाले सेवा केंद्रों के विशेषज्ञों द्वारा नहीं की गई थी।

वारंटी उन उपभोग्य सामग्रियों और सहायक उपकरणों पर लागू नहीं होती है जो आंशिक रूप से डिलीवरी पैकेज में शामिल हैं।

उत्पाद की पहचानी गई खराबी की स्थिति में उपभोक्ता और निर्माता के बीच संबंध "उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण पर" कानून के अनुसार किया जाता है।

यदि उपकरण का उपयोग उत्पादन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो वारंटी अवधि कम हो सकती है।

### **वारंटी अवधि - 12 महीने.**

**निर्माता:** स्किपफायर लिमिटेड, रोमानोउ, 2, टीएलएआईएस टावर, 6वीं मंजिल, कार्यालय 601, पीसी1070, निकोसिया, साइप्रस, चीन में विनिर्माण संयंत्र में (शंघाई वर्ल्ड-प्रो टूल्स कंपनी लिमिटेड पता: कमरा 406, ब्लॉक 6, नंबर 399, कैलुन रोड, पुडोंग न्यू डिस्ट्रिक्ट, शंघाई, चीन) वॉर्टेक्स (जर्मनी) के लिए)।

**बेलारूस गणराज्य के आयातक:** एलएलसी "टीडी कॉम्प्लेक्ट", बेलारूस गणराज्य, 220103, मिन्स्क, सेंट। नोरिना 50, कमरा 302ए, दूरभाष: +375 (17) 511-33-33। वेबसाइट: टूल्स.बाय.

**रूसी संघ में आयातक:** उद्यान उपकरण और उपकरण एलएलसी आप", 105082, मॉस्को, सेंट। बोल्श्याया पोचतोवाया, बिल्डिंग 40, बिल्डिंग 1, मंजिल 3, कमरा 7ए। वेबसाइट:

[www.stiooo.ru](http://www.stiooo.ru).

**कजाकिस्तान गणराज्य के आयातक:** सीमित देयता भागीदारी "ईसीओ ग्रुप कजाकिस्तान (ईसीओ ग्रुप कजाकिस्तान)", कजाकिस्तान, अल्माटी शहर, अल्माली जिला, बैजाकोवा स्ट्रीट, बिल्डिंग 222। वेबसाइट: <https://ecogr.kz/>

यदि सही ढंग से उपयोग किया जाए तो उत्पाद का सेवा जीवन 5 वर्ष है।

इसके सेवा जीवन के अंत में, पहनने वाले उत्पादों और धूल को हटाने के साथ, मालिक के खर्च पर सेवा विभाग में योग्य विशेषज्ञों द्वारा रखरखाव करना आवश्यक है।

सेवा जीवन के अंत में उत्पाद के उपयोग की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब वह इस मैनुअल की सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।

यदि उत्पाद सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है, तो इसका निपटान किया जाना चाहिए।

उत्पाद (बैटरी सहित) सामान्य घरेलू कचरे से संबंधित नहीं है। निपटान के मामले में, इसे संबंधित कचरे के संग्रह बिंदु पर पहुंचाया जाना चाहिए।

**मैंने वारंटी सेवा की शर्तें पढ़ ली हैं।**



# MOLOT

## INSTRUCTION MANUAL

### HOT AIR GUN

खरीद पर उत्पाद की जाँच की गई। मुझे पैकेजिंग, कॉन्फ़िगरेशन या उपस्थिति के बारे में कोई शिकायत नहीं है।

क्रेता के हस्ताक्षर

---

**वारंटी कार्ड**

पूरा होने पर मान्य

**परिषद संख्या 1**  
**वारंटी मरम्मत के लिए**

(नमूना: \_\_\_\_\_)

क्रम संख्या: \_\_\_\_\_

**व्यापार संगठन द्वारा पूरा किया जाना है:**

बिका हुआ: \_\_\_\_\_

(उद्यम का नाम और पता)

बिक्री की तारीख: \_\_\_\_\_

सेल्समैन: \_\_\_\_\_

(हस्ताक्षर)

मुद्रण के लिए स्थान

(पूरा नाम)

-----

पूरा होने पर मान्य

**परिषद संख्या 2**  
**वारंटी मरम्मत के लिए**

(नमूना: \_\_\_\_\_)

क्रम संख्या: \_\_\_\_\_

**व्यापार संगठन द्वारा पूरा किया जाना है:**

बिका हुआ: \_\_\_\_\_

(उद्यम का नाम और पता)

बिक्री की तारीख: \_\_\_\_\_

सेल्समैन: \_\_\_\_\_

मुद्रण के लिए स्थान

(हस्ताक्षर)

(पूरा नाम)

**मरम्मत कंपनी भरती है:**

(उद्यम का नाम और पता)

कलाकार: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(हस्ताक्षर)

(पूरा नाम)

मालिक: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_)

(मालिक के हस्ताक्षर)

(पूरा नाम)

मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ: \_\_\_\_\_

(हस्ताक्षर)

मरम्मत की तारीख:

(नौकरी का नाम)

(मरम्मत कंपनी के प्रमुख का पूरा नाम)

मुद्रण के लिए स्थान

**मरम्मत कंपनी भरती है:**

(उद्यम का नाम और पता)

कलाकार: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

(हस्ताक्षर)

(पूरा नाम)

मालिक: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_)

# MOLOT

INSTRUCTION MANUAL  
HOT AIR GUN

(मालिक के हस्ताक्षर)

(पूरा नाम)



view all product  
manuals at  
**mymanual.info**

